

NÁVOD K POUŽITÍ

Maxi Move



VAROVÁNÍ

Z důvodu ochrany před zraněním si před použitím produktu vždy přečtěte tento návod k použití.



Přečtení návodu k použití je povinné.

Zásady vnější úpravy a copyright

® a ™ jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo.

© Arjo 2020.

Protože naší zásadou je snaha o neustálé zlepšování, vyhrazujeme si právo měnit vnější úpravu bez předchozího upozornění. Tato publikace nebo její části nesmí být kopirovány bez souhlasu společnosti Arjo.

Všeobecné informace	5
Definice použité v tomto návodu:	5
Informace o výrobci	5
Určené použití	5
Podmínky	6
Životnost	6
Pravidla pro počet pracovníků nutných pro přesun pacienta/klienta	6
Bezpečnostní pokyny	7
Použité symboly	7
Podmínky prostředí domácí péče	8
Popis produktu/funkce	9
Díly uvedené v tomto návodu	9
Vaky	11
Ovládací prvky a vlastnosti	13
Ruční ovladač	13
Ovládací panel	13
Tlačítko stop (červené)	13
Tlačítko napájení (zelené)	13
Funkce spouštění při poruše systému	14
Automatický vypínač	14
Protikolizní systém	14
Indikátor baterie	14
Klidový režim	14
Počítadlo použití	15
Nohy podvozku s nastavitelnou šířkou	15
Brzdy koleček podvozku	15
Zvedací a závěsná ramena/lehátkový rám	15
Používání MAXI MOVE	16
Před najetím k pacientovi/klientovi	16
Elektricky poháněná funkce rozevírání nohou podvozku do tvaru „V“	16
Systém „Lock and Load“ zvedáku MAXI MOVE	16
Testování přídavného zařízení	17
Použití závěsného ramena DPS	18
Zvednutí ze židle	18
Zvedání z lůžka	19
Zvedání z podlahy	21
Poháněné závěsné rameno DPS	22
Údržba elektricky poháněného závěsného ramena DPS	23
Použití dvoubodového závěsného ramena	23
Zvednutí ze židle	24
Zvedání z lůžka	25
Zvedání z podlahy	25
Použití lehátkového rámu	25
Použití vaku pro ležící	25
Váha	28
Informace na klientské váze	28
Popisné značení/pouze plomby ES	28
Opětovná kontrola	28
Symboly a funkce displeje	28
Varovný symbol přetížení	29
Metoda A – vážení před zavěšením pacienta/klienta ve vaku	29
Metoda B – vážení s pacientem/klientem již spuštěným ve vaku	30
Měrné jednotky	31
Váha – miniprůvodce používáním ručního ovládání	32
Dobíjení baterie	34
Baterie	34
Vymnutí baterie	34

Obsah

Nabíjení baterie	34
Bezpečnost práce s baterií a nabíječkou	35
Péče o MAXI MOVE	36
Čištění a údržba vaku	36
Čištění, dezinfekce zvedáku a péče o něj	36
Speciální místa MAXI MOVE k čištění a dezinfekci	37
Povinné denní kontroly	39
Pravidelné testování	39
Pokyny k údržbě	39
Odstraňování problémů	40
Štítky	41
Technické specifikace	42
Rozměry zvedáku	43
Dodatek – konfigurace gravitačních kódů váhy	45
Prohlížení konfigurace gravitačních kódů	45
Elektromagnetická kompatibilita	46
Elektromagnetická shoda	46
Elektromagnetické emise	46
Elektromagnetická odolnost	47

Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Arjo.

Naším cílem je vyhovět vašim potřebám a poskytnout vám nejlepší výrobky, které jsou k dispozici, společně se zaškolením, díky němuž budou vaši pracovníci schopni maximálně využívat všech výhod, které výrobky společnosti Arjo nabízejí. Pokud potřebujete více informací, chcete oznámit neočekávanou událost nebo potřebujete pomoc při nastavení, používání nebo údržbě výrobku Arjo, obrat'te se na nás.

Pokud se v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem vyskytne závažná nežádoucí příhoda ovlivňující uživatele nebo pacienta, pak by jí uživatel nebo pacient měl ohlásit výrobci či distributorovi zdravotnického prostředku. V Evropské unii by uživatel měl závažnou nežádoucí příhodu rovněž ohlásit příslušnému orgánu v členském státě, v němž se nachází.

Veškeré odkazy na pacienta/klienta v těchto pokynech se vztahují k osobě, která je zvedána, a odkazy na obsluhu k ošetřovateli, který zvedák MAXI MOVE obsluhuje. Metody připevňování vaků a zvedání ležících pacientů/klientů popsané v tomto návodu lze použít bez ohledu na to, zda pacient/klient leží na lůžku nebo na zemi.

Při zvedání pacienta/klienta ze židle se používá stejných technik, jako při zvedání pacienta/klienta z invalidního vozíku nebo ze sedící polohy na okraji lůžka.

POZNÁMKA: V každém individuálním případě je nutné zvážit přítomnost druhého pečovatele, který by poskytl pacientovi/klientovi oporu.

Tyto pokyny se konkrétně týkají vaků s úchytnými sponami, které jsou použity se standardním systémem dynamického polohování (DPS), a vaky s připevňovacími poutky, jež jsou použity se závěsným ramenem s poutky. Stejné metody a postupy, jako ty, jež jsou popsány pro standardní DPS, mohou být též použity pro volitelný elektrický DPS.

Definice použité v tomto návodu:

VAROVÁNÍ:

Význam: Opomenutí a neuposlechnutí těchto pokynů může mít za následek vaše zranění i zranění dalších osob.

UPOZORNĚNÍ:

Význam: Neuposlechnutí těchto pokynů může způsobit poškození výrobku/výrobků.

POZNÁMKA:

Význam: Toto je důležitá informace o správném používání zařízení.

Informace o výrobci

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö
ŠVÉDSKO

Určené použití

VAROVÁNÍ: Aby se předešlo úrazům, které může způsobit používání nevhodných součástek, společnost Arjo důrazně doporučuje a upozorňuje, že pro zařízení je třeba používat pouze určené díly Arjo a další spotřebiče dodávané společností Arjo. Nedovolené modifikace jakéhokoliv zařízení společnosti Arjo mohou ovlivnit jeho bezpečnost. Společnost Arjo nenese odpovědnost za žádné nehody, události nebo nedostatečný výkon, k nimž může dojít v důsledku nedovolené změny jejích výrobků.

MAXI MOVE je mobilní, pasivní zvedák se snímatelným závěsným ramenem.

Maxi Move je součástí řady kvalitních výrobků určených jako pomůcka ošetřujícímu personálu v nemocnicích, zařízeních dlouhodobé péče, pečovatelských domech i v prostředí domácí péče, včetně soukromých obydlí, k usnadnění zvedání pacienta/klienta, který:

- sedí v invalidním vozíku;
- není schopen se sám podpírat;
- nedokáže stát bez opory a není ani částečně hybný;
- je ve většině situací jsou závislí na ošetřujícím personálu.

Nebo kde pacient/klient:

- je pasivní;
- může být téměř nebo zcela upoután na lůžko;
- je často špatně pohyblivý a má ztuhlé klouby;
- je zcela závislý na ošetřujícím personálu.

Všeobecné informace

Zvedák MAXI MOVE musí vždy používat školený ošetřující personál podle pokynů uvedených v tomto návodu.

Zvedák MAXI MOVE je určen k použití s vaky ARJO. Používejte výhradně vaky a lehátka dodávané společností Arjo, které jsou určeny pro zvedák MAXI MOVE.

MAXI MOVE je vybavený volitelnými, mimořádně nízkými kolečky, proto není určen k použití na koberci.

Podmínky

- Údržba a obsluha zařízení se provádí podle tohoto návodu k použití a údržbě a podle plánu preventivní údržby.
- Tento přístroj se udržuje na minimální požadavky, jak je uvedeno v plánu preventivní údržby.
- Servis a péče o výrobek dle požadavků Arjo je nutno zahájit již při prvním použití zařízení zákazníkem.
- Toto zařízení musí být používáno výhradně k určenému účelu a provozováno v rámci uvedených omezení. Používejte pouze náhradní díly určené společností Arjo.

Životnost

- Předpokládaná životnost vašeho zvedáku Arjo a jeho příslušenství je deset let od data výroby, a to při splnění následujících podmínek:
- Očekávaná životnost textilních vaků a textilních lehátek činí přibližně dva roky od data nákupu.
- Této životnosti je dosaženo pouze za předpokladu, že se čištění, údržba a kontrola textilních vaků a lehátek provádí podle informací o vácích společnosti Arjo, v souladu s návodem k použití a s plánem preventivní údržby.
- Životnost ostatních předmětů krátkodobé spotřeby, jako jsou baterie, pojistky, žárovky, gelové polštáře, filtry, těsnění, části sedaček, podložky, bezpečnostní pásy, čalouněné kryty, popruhy a kabely, závisí na údržbě a používání příslušného zařízení.

Údržbu předmětů krátkodobé spotřeby je nutno provádět v souladu s „návodem k použití“ a „plánem preventivní údržby“.

Pravidla pro počet pracovníků nutných pro přesun pacienta/klienta

Řady pasivních a aktivních zvedáků společnosti Arjo jsou navrženy tak, aby je mohl bezpečně používat jeden ošetřovatel. Existují však určité situace a okolnosti, jako je agresivní chování, obezita nebo kontraktury pacienta/klienta, které mohou při přesunu pacienta/klienta vyžadovat přítomnost dvou osob. Za rozhodnutí, zda je pro přesun pacienta/klienta vhodnější jedna osoba nebo dvě, odpovídá zdravotnické zařízení a odborný zdravotník, a to na základě konkrétního úkolu, zátěže pacienta/klienta, prostředí, schopnosti a dovedností příslušných pracovníků.


Bezpečnostní pokyny

Použité symboly

Obecné	Legenda k symbolům
	Tento symbol se uvádí společně s datem (značícím datum výroby) a s adresou výrobce.
	Tento symbol označuje, že jsou výrobky ve shodě se evropským nařízením o zdravotnických prostředcích (MDR).
	Označení CE ve shodě s harmonizovanou legislativou Evropského společenství. Údaje označují dohled označeného subjektu.
	Metrologická značka potvrzující vyhovění požadavkům směrnice 2014/31/EU (NAWI) – pro váhy vyrobené po 20. dubnu 2016. (Pouze pro váhy třídy III) yy = rok; XXXX = číslo označeného subjektu
	Označuje, že výrobek je zdravotnický prostředek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.
	Tento symbol označuje certifikaci podle národně uznávané zkušebny prostřednictvím organizace TÜV SÜD.
	Tento symbol označuje certifikaci prostřednictvím organizace TÜV SÜD.
	Tento symbol se uvádí společně s katalogovým číslem výrobce.
	Tento symbol se uvádí společně se sériovým číslem výrobce.
	Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) – nelikvidujte tento výrobek se směsným domovním nebo komerčním odpadem.
	Tento symbol se týká <i>návodu k použití</i> .
	Tento symbol označuje příložnou část typu BF.
	Tento symbol upozorňuje na nebezpečí přeskřípnutí.
	Tento symbol představuje váhu.
	Tento symbol značí, že váha představuje neautomatický nástroj třídy přesnosti 3.
SWL	Bezpečné pracovní zatížení představuje maximální jmenovité zatížení pro jeho bezpečný provoz.
	Maximální celková hmotnost zařízení včetně bezpečného pracovního zatížení.
Ve vztahu k nabíječce baterie	
Viz návod k použití nástěnné nabíječky baterie 001-24257-**.	

Bezpečnostní pokyny

Před použitím zvedáku MAXI MOVE se seznamte s různými částmi a ovládáním, jak jsou uvedeny na obr. 3 a na dalších ilustracích. Poté si před samotným použitím zvedáku MAXI MOVE nejprve pečlivě pročtěte celý tento návod. Informace obsažené v návodu jsou naprosto nezbytné ke správnému zacházení se zařízením a k jeho údržbě, pomohou vám ho ochránit a zajistí, že zařízení bude sloužit k vaší plné spokojenosti. Některé informace obsažené v této příručce jsou důležité pro vaši bezpečnost a je nutné se s nimi seznámit a pochopit je, aby se vyloučilo nebezpečí možného úrazu. Pokud se v tomto návodu setkáte s něčím nejasným nebo obtížně pochopitelným, obraťte se prosím na svého místního zástupce společnosti Arjo (telefoniční čísla jsou uvedena na posledních stránkách tohoto návodu).

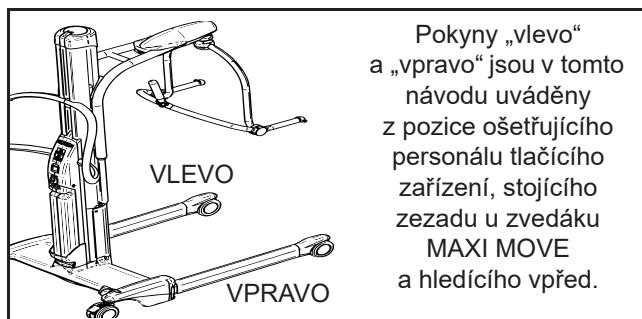

Obr. 2

Tento výrobek byl navržen a vyroben tak, aby vám zajistil bezproblémové užívání. Přesto tento výrobek obsahuje komponenty, které se pravidelným používáním opotřebovají.

UPOZORNĚNÍ: Některé z těchto dílů jsou zásadně důležité pro bezpečný provoz zvedáku. Bude potřeba je pravidelně kontrolovat, udržovat a podle potřeby zajišťovat jejich výměnu.

Další informace naleznete též v kapitole „Péče o MAXI MOVE“.

UPOZORNĚNÍ: Používejte výhradně vaky a lehátka společnosti Arjo, které byly navrženy speciálně pro zvedák MAXI MOVE.

VAROVÁNÍ: Před použitím zvedáku MAXI MOVE musí klinickou způsobilost pacienta/klienta k přesunu posoudit kvalifikovaný zdravotník, přičemž bere v úvahu mimo jiné to, že při přesunu může vzniknout významný tlak na tělo pacienta/klienta. Nesprávně indikovaný přesun může zhoršit pacientův/klientův zdravotní stav.

VAROVÁNÍ: Pacienty/klienty trpící křečí lze zvedat, ale je při tom nutno věnovat velkou péči zajištění opory jejich nohou, aby se zabránilo nebezpečí pádu a zraněním.

VAROVÁNÍ: Nezatěžujte MAXI MOVE nad hodnotu povolené nosnosti nejmenšího jmenovitého příslušenství, aby se zabránilo zranění pacienta/klienta. Pokud se liší zatížitelnost podlahového zvedáku, závesného ramena a opěrné jednotky pro pacienta/klienta (tj. vaku), použije se vždy nejnižší hodnota maximální zatížitelnosti.

Při manuálním zvedání alternativních či volitelných dílů, například lehátkových rámu, závesných ramen atd., je nutno zachovávat opatrnost, aby se vyloučilo nebezpečí zranění.

Nepokoušejte se manuálně zvedat celý zvedák.

UPOZORNĚNÍ: Přestože výroba zajišťuje vysokou kvalitu, zvedák MAXI MOVE a jeho příslušenství se nesmí ponechávat ve vlhkém nebo mokré prostředí.

Zvedák MAXI MOVE a jeho příslušenství (s výjimkou vaku nebo jiných zařízení společnosti Arjo, která jsou schválena k použití v mokré prostředí) za žádných okolností nepoužívejte tam, kde stříká voda, například ve sprše.

VAROVÁNÍ: Než budete zvedat pacienty/klienty, doporučuje se, abyste se obeznámili s provozem různých druhů ovládání a s vlastnostmi zvedáku MAXI MOVE a porozuměli jim, a abyste provedli veškeré kontrolní postupy.

Zvedák MAXI MOVE může být dodáván s různými volitelnými přídavnými zařízeními, která všechna tento návod nepopisuje. Pokud je zvedák MAXI MOVE vybaven přídavným či volitelným příslušenstvím, jako je lehátko apod., vždy se před jeho použitím dobře seznamate s příslušným doplňkovým návodem, jakož i s tímto návodom k použití.

Tento výrobek musí plně obsluhovat ošetřující osoba. Pacient/klient by neměl provádět žádné funkce související s ovládáním tohoto zařízení. U některých pacientů/klientů může být nutná přítomnost druhého ošetřovatele.

Podmínky prostředí domácí péče


VAROVÁNÍ: Zvedák MAXI MOVE není určen k obsluze dětí. Mohlo by dojít k vážným zraněním.

POZNÁMKA: Pokud se zvedák MAXI MOVE dostane do styku se zvířaty, je nutné ho důkladně vyčistit. Chlupy mazlíčků zachycené v zařízení mohou snížit výkon výrobku.

VAROVÁNÍ: Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou představovat vážné nebezpečí udušení pro děti, pokud by je spolkly nebo vdechly.

Popis produktu/funkce

Díly uvedené v tomto návodu

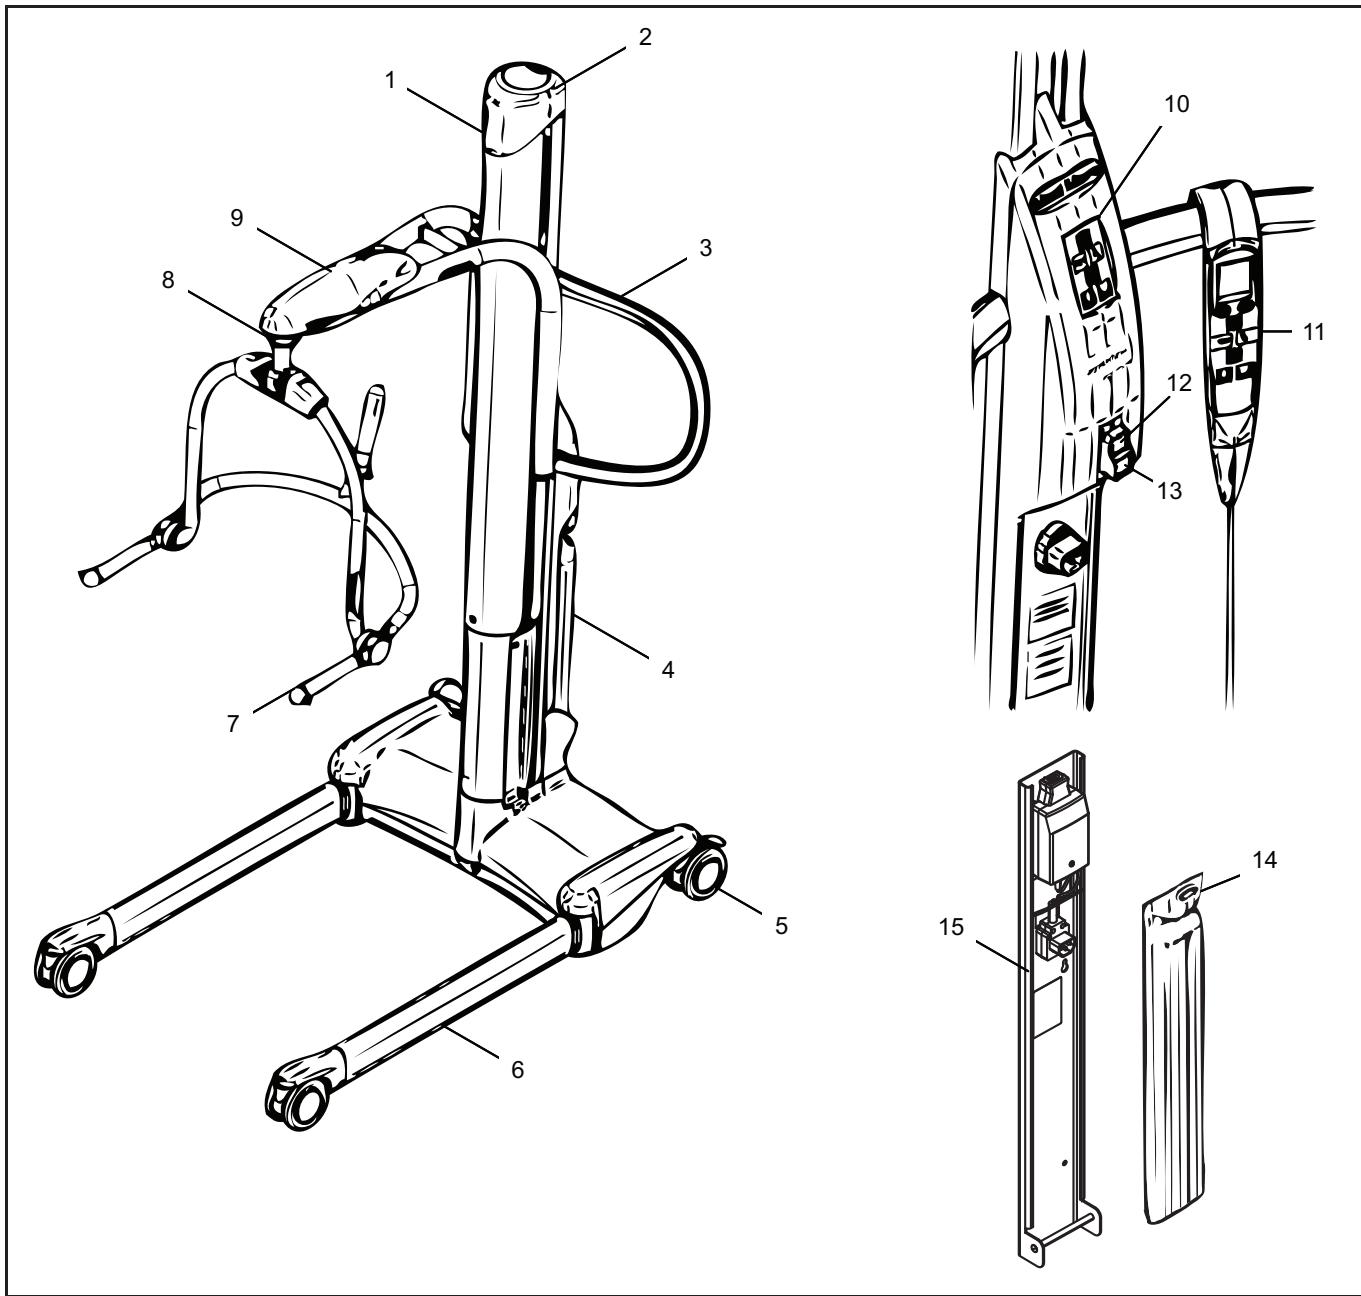


Obr. 3

1) Tyč	13) Tlačítko napájení
2) Kryt vrcholu sloupu	14) Tlačítko uvolnění baterie
3) Ovládací rukojeť	15) Nabíječka baterie
4) Baterie zvedáku	16) Dvoubodové závěsné rameno s poutky (pokud je dodáno)*
5) Kolečka s brzdami	17) Střední závěsné rameno Combi (pokud je dodáno)*
6) Nastavitelné nohy podvozku	18) Čtyřbodové závěsné rameno s poutky (pokud je dodáno)*
7) Střední závěsné rameno DPS (pokud je dodáno)*	19) Malé závěsné rameno DPS (pokud je dodáno)*
8) Nosný uzamykací systém závěsného ramena	20) Střední elektricky poháněné závěsné rameno DPS (pokud je dodáno)*
9) Rameno	21) Velké elektricky poháněné závěsné rameno DPS (pokud je dodáno)*
10) Ovládací panel	22) Lehátkový rám (pokud je dodán)*
11) Ovladač	
12) Tlačítko stop	

* Další podrobnosti naleznete na stranách 10 a 11.

Popis produktu/funkce

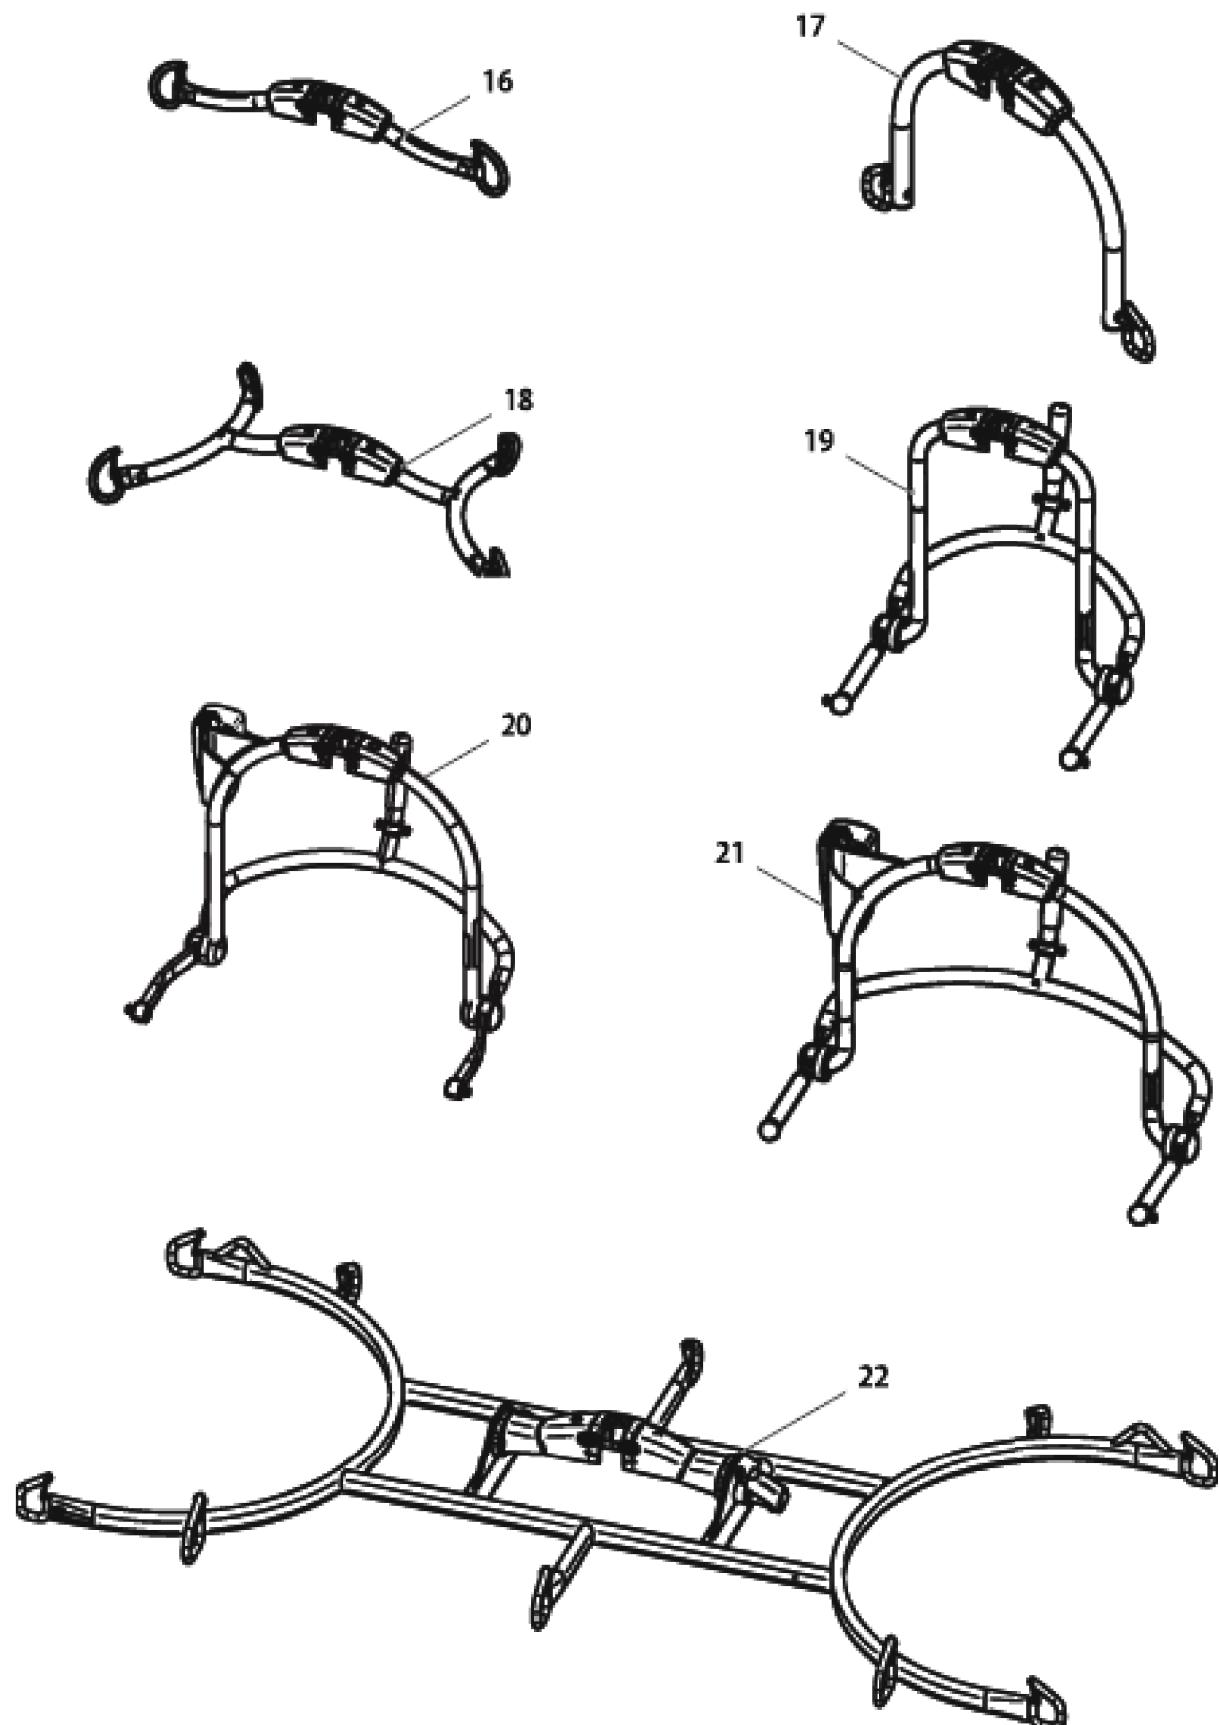

Obr. 4

Popis produktu/funkce

Jméno		Určené použití
7	Střední závěsné rameno DPS	Čtyřbodové nosné rameno slouží ke zvedání pacienta/klienta z polohy vsedě do polohy vleže za použití klipového vaku Arjo. Je určeno k použití s připojovacím systémem Arjo s T-kusem.
16	Dvoubodové závěsné rameno s poutky	Dvoubodové nosné rameno slouží k přesunu pacienta/klienta z různých poloh za použití poutkového vaku Arjo. Je určeno k instalaci na připojovací systém Arjo s T-kusem.
17	Střední závěsné rameno Combi (700-19303)	
18	Čtyřbodové závěsné rameno s poutky (700-19331)	Čtyřbodové nosné rameno slouží k přesunu pacienta/klienta z různých poloh za použití poutkového vaku Arjo. Je určeno k instalaci na připojovací systém Arjo s T-kusem.
19	Malé závěsné rameno DPS	
20	Střední elektricky poháněné závěsné rameno DPS (700.19311)	Čtyřbodové nosné rameno slouží ke zvedání pacienta/klienta z polohy vsedě do polohy vleže za použití klipového vaku Arjo. Je určeno k použití s připojovacím systémem Arjo s T-kusem.
21	Velké elektricky poháněné závěsné rameno DPS (700.19316)	
22	Rám lehátka	Skládací rám lehátka pro zvedák Maxi Move je určen k použití pro přesuny vleže v kombinaci s vakem pro ležící, páskovým lehátkem nebo lehátkem s pevnou podložkou.

Obr. 5

Vaky

Standardní rozmezí nosnosti vaků MAXI MOVE dosahuje 227 kg (500 lb), u pediatrických závěsných ramen pak 125 kg (275 lb). Všechny vaky jsou barevně označeny podle velikosti a mají různě barevnou lemovku a upevňovací popruhy:

Značení pediatrických vaků:

- Zelenomodrá nebo šedá – Zvláště malý – XXS
- Hnědá nebo bílá – Velmi malý – XS
- Červená – Malý – S

Standardní řada:

- Žlutá – Střední – M
- Zelená – Velký – L
- Fialová – Extra velký – LL
- Modrá – Extra velký – XL
- Cihlová – Největší – XXL

Vždy se podívejte na štítek používaného vaku, abyste se ujistili, jaké je jeho skutečné bezpečné pracovní zatížení (SWL).

Štítek je umístěn na závěsném ramenu, aby podle barvy mohla být rychle zjištěna velikost (viz část „Štítky“).

V rámci příslušenství je k dispozici řada vaků pro zvláštní účely. Pokud máte zájem o tyto vaky nebo o vaky zvláštních velikostí, obratěte se na svého zástupce společnosti Arjo.

Další informace ke kompatibilitě, použití a instalaci naleznete v Pokynech k používání vaku a péci o výrobek (MAX81785M-INT).

VAROVÁNÍ: Abyste zabránili nebezpečí pádu a zranění, používejte výhradně vaky a lehátka dodávané společností Arjo, které jsou určeny pro zvedák MAXI MOVE. Obrysové nákresy vaků (viz obr. 5) vám pomohou identifikovat různé vaky a textilní lehátka společnosti Arjo, jež jsou k dispozici.


Pokud hodláte se zvedákem MAXI MOVE používat vaky Flites společnosti Arjo (k jednorázovému použití), vždy se nejprve seznamte s návodem k použití vaku Flites (viz příslušný návod k použití vaku) a s tímto návodem.

VAROVÁNÍ: Vaky Arjo s opěrkou hlavy mají v části, s níž přichází do kontaktu hlava, umístěny dvě kapsy. V nich by měly být po dobu provozu uloženy plastové výztuhy, aby se zabránilo zranění. Před použitím vaku vždy zkонтrolujte, zda byly výztuhy do kaps vaku vloženy.


VAROVÁNÍ: Společnost Arjo varuje před možným nebezpečím uškrcení v souvislosti s použitím vaku. K jeho zabránění zaveděte nezbytná bezpečnostní opatření.

Popis produktu/funkce


Na zvedáku MAXI MOVE lze používat vaky společnosti Arjo s následujícími standardními profily:

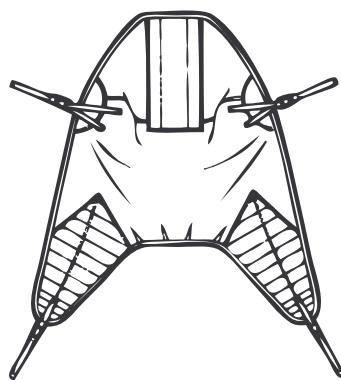


Čtyřbodový vak s vycpávkou

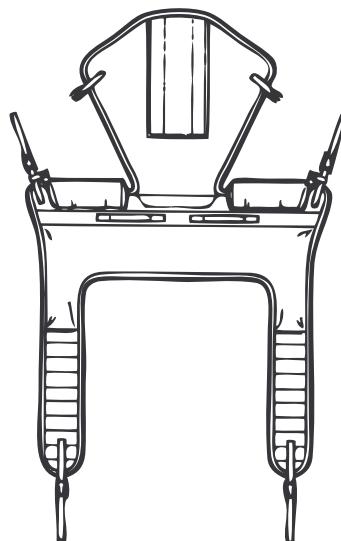


Čtyřbodový vak pro účely toalety

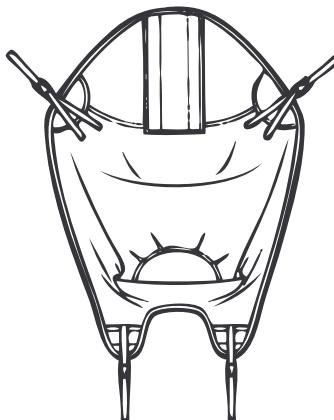

Čtyřbodový vak pro oboustranně amputované

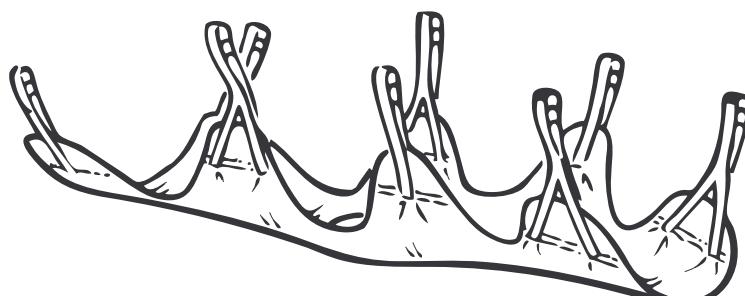


Vak pro ležící

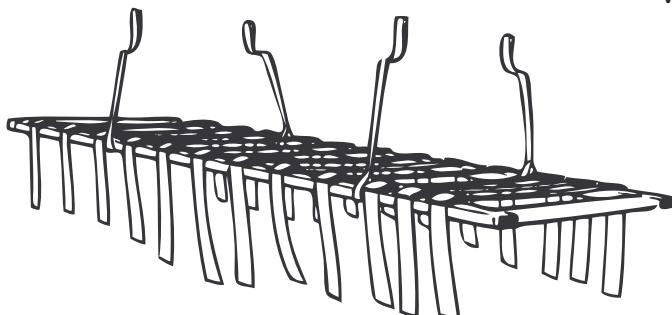

Páskové lehátko
(viz návod páskového lehátka Arjo)

POZNÁMKA: K dispozici jsou i další modely vaku.
Pro další informace kontaktujte zástupce
společnosti Arjo.

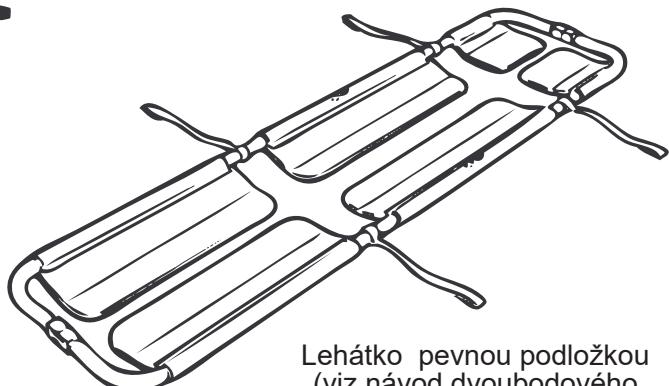


Lehátko pevnou podložkou
(viz návod dvoubodového
závěsného ramena)

Ovládací prvky a vlastnosti

Ruční ovladač

(Viz obr. 6) Chcete-li zvednout a spustit zvedací rameno, rozevřete a sevřete nohy podvozku, nebo pokud chcete uvést do provozu elektricky poháněné závěsné rameno DPS, stiskněte příslušné tlačítka ručního ovladače. Na každém tlačítku jsou natištěny směrové šipky k rychlé orientaci.

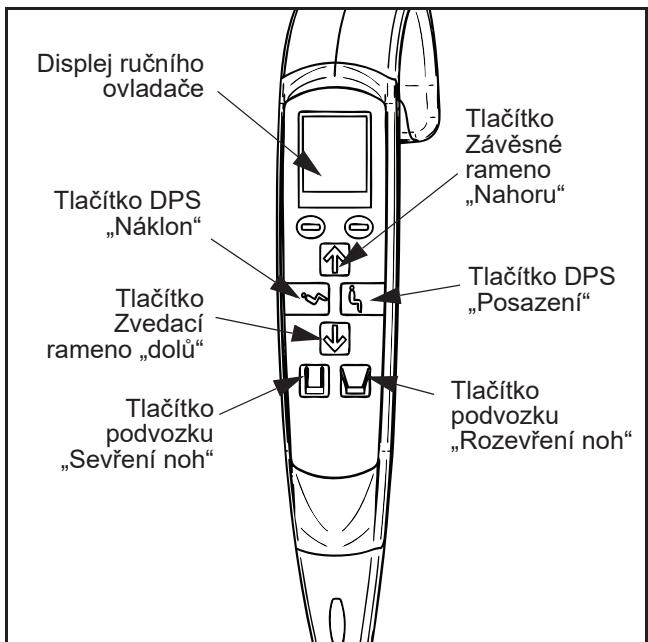


Obr. 7

Jakmile se během provádění jakékoliv funkce uvolní příslušné tlačítko, elektricky poháněný pohyb se okamžitě přeruší. Pokud ruční ovladač nepoužíváte, můžete jej zavěsit na manévrovací rukojeť v zadní části sloupu zvedáku, aby byl připraven k dalšímu použití.

Ovládací panel

(Viz obr. 7). Ovládací panel, který je instalován na sloupu zvedáku a souběžně s ručním ovladačem umožňuje provádění operací, je další součástí zvedáku MAXI MOVE, což znamená, že elektricky poháněné operace zvedáku lze ovládat přímo z tohoto panelu nebo dálkově pomocí ručního ovladače. Stejně jako je tomu u tlačítek ručního ovladače, i na každém tlačítku ovládacího panelu jsou natištěny směrové šipky k rychlé orientaci.

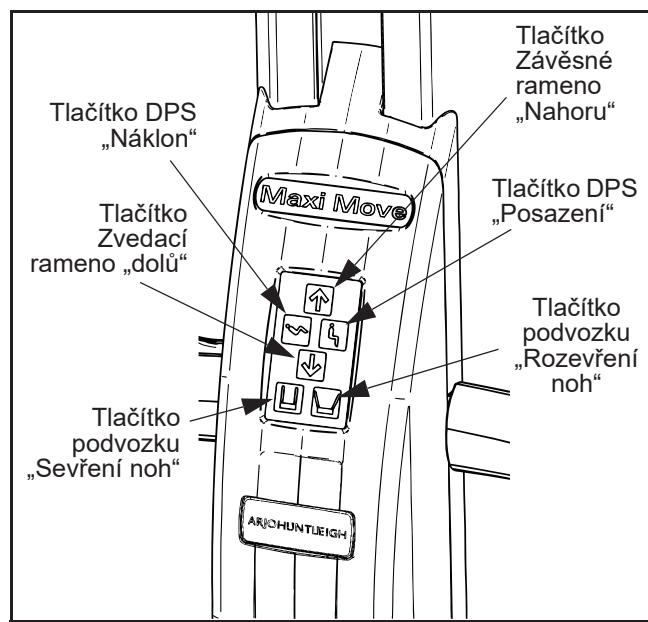


Obr. 8

Tlačítko stop (červené)

(Viz obr. 8) V případě nouze, kdy potřebujete okamžitě zastavit jakýkoliv elektricky poháněný pohyb (jinak než uvolněním tlačítka na ručním ovladači nebo na ovládacím panelu), stiskněte tlačítko stop umístěné na ovládacím panelu.

Pokud použijete tlačítko stop, je třeba před dalším provozem zařízení znova stisknout zelené tlačítko napájení. Stačí jednoduše stisknout toto tlačítko.

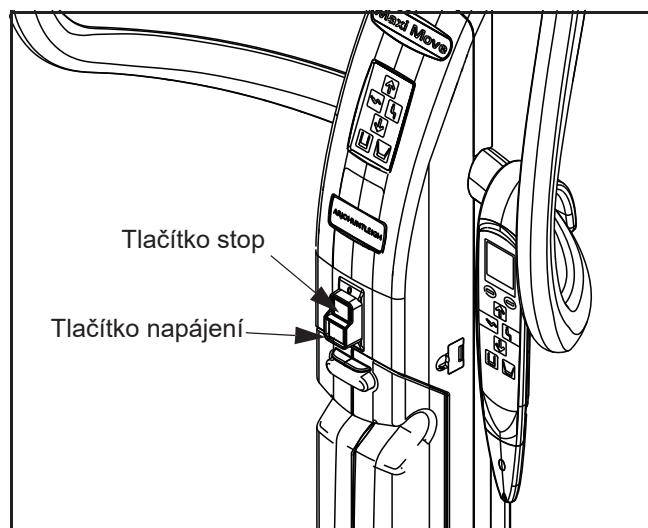

Obr. 9


Tlačítko napájení (zelené)

(Viz obr. 8) Toto tlačítko se nachází vedle tlačítka stop a používá se k zapnutí zařízení.

Popis produktu/funkce


Funkce spouštění při poruše systému

Pokud dojde k úplnému výpadku proudu, buď z důvodu vybití baterie, nebo jiné závady na elektrickém přívodu, lze zvedací rameno spustit tak, že se nejprve zdvihne červená páka nouzového spouštění, která se nachází v zadní části sloupu (viz obr. 9).

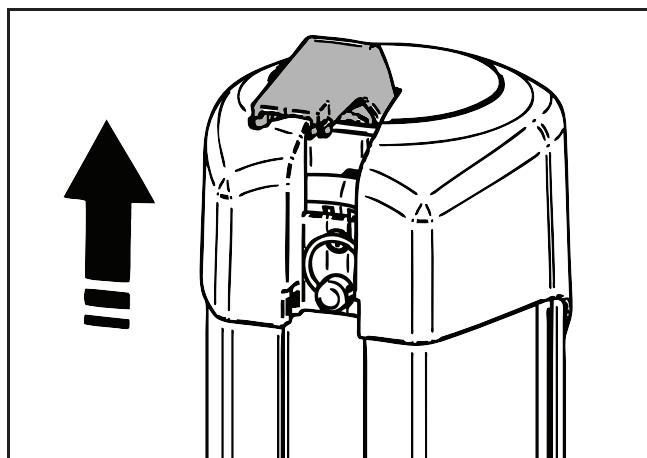


Obr. 10

Dále se vyjmé vyčnívající jisticí kolík z otvoru pod červenou pákou nouzového spouštění (viz obr. 10).

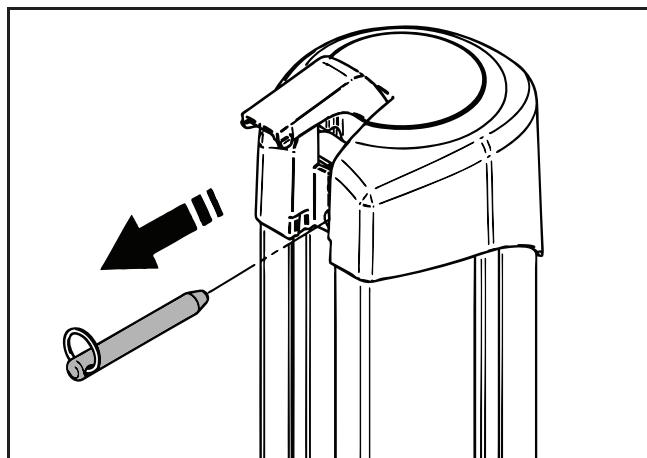

Obr. 11

Nakonec se páka použije jako hřídel a otočí se ve směru chodu hodinových ručiček (viz obr. 11). Na základě jednoho úplného otočení táhlem ve směru chodu hodinových ručiček se zvedací rameno sloupu spustí o 10 mm ($\frac{3}{8}$ "').

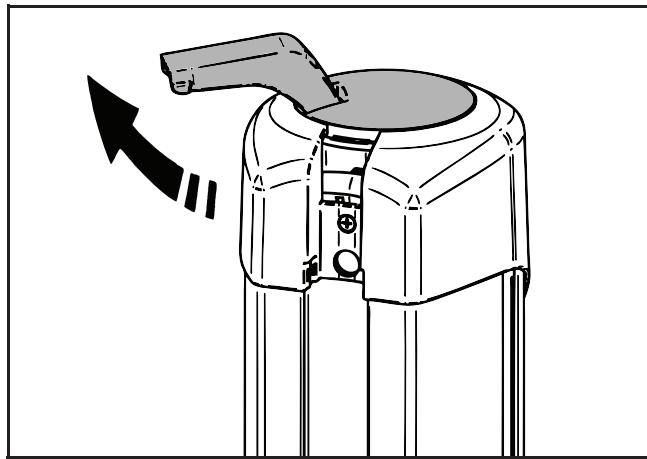

Obr. 12

VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo nebezpečí pádu a zraněním, jestliže je sloup v horní poloze a používá se funkce spouštění pomocí páky, zajistěte vhodná bezpečnostní opatření k získání přístupu k hornímu krytu sloupu.

Pokud je nutno použít funkci spouštění pomocí páky, ihned zvedák vyřaďte z provozu a obraťte se na servisní oddělení společnosti Arjo nebo na jím jmenovaného distributora.

Automatický vypínač

Nejedná se o ovládací prvek obsluhy, ale o funkci zabudovanou v elektronice zvedáku.

Pokud dojde k nezvratnému přetížení zvedáku ve snaze zvedhnout či spustit dolů větší zátěž, než je povoleno, uvede se do provozu funkce automatického vypínače, která zabrání zvednutí břemene přesahujícího bezpečné pracovní zatížení (SWL). Tím se pohyb zvedáku automaticky zastaví.

Pokud dojde k této situaci, uvolněte tlačítko Zvedací rameno „nahoru“ na ručním ovladači nebo na ovládacím panelu. Netrvajte na zdvížení zátěže. Ujistěte se, že je zvedák MAXI MOVE používán pouze v rozmezí bezpečného pracovního zatížení.

Protikolizní systém

Nejedná se o ovládací prvek obsluhy, ale o funkci zabudovanou v elektronice zvedáku.

Je třeba zvláště dbát toho, aby se závěsné rameno nebo lehátko nespustilo na pacienta/klienta či nenarazilo do jiné překážky. Pokud by k tomu přesto došlo, aktivuje se protikolizní systém, motor se zastaví a pohyb dolů ustane. V této situaci ihned uvolněte tlačítko Zvedací rameno „dolů“ a stiskněte tlačítko Zvedací rameno „nahoru“, aby se rameno zvedlo mimo dosah překážky zvedáku. Poté odstraňte překážku.

Indikátor baterie

Indikátor baterie zvedáku MAXI MOVE je funkce, která se nachází na ručním ovladači. Provozní postupy najdete v části „Nabíjení baterie“.

Klidový režim

Zvedák MAXI MOVE je vybaven funkcí úspory energie, která zařízení uvede do klidového režimu, pokud se po krátkou dobu nepoužívá. Jednotka přechází do klidového režimu ve dvou fázích:

- 1) Po dvou minutách nečinnosti (kdy nedojde ke stisknutí žádného tlačítka na ručním ovladači ani na ovládacím panelu) přejde displej ručního ovladače do klidového režimu. Displej lze z klidového režimu aktivovat stisknutím jakéhokoliv tlačítka na ručním ovladači nebo na ovládacím panelu. Dojde k třívteřinové prodlevě, po níž bude jednotka plně připravena k použití.
- 2) Po šesti minutách nečinnosti přejde do klidového režimu celá jednotka a restartuje se teprve po stisknutí jakéhokoliv tlačítka na ručním ovladači nebo na ovládacím panelu. Dojde k třívteřinové prodlevě, po níž bude jednotka plně připravena k použití.


Popis produktu/funkce

Počítadlo použití

Počítadlo použití je funkce, která se nachází na ručním ovladači a která ukazuje kumulovanou dobu (v hodinách), po kterou byl sloup zvedáku zdvihán nebo spouštěn.

Displej bude nejprve v horní části obrazovky ukazovat hodnotu „0,0“ (přímo nad většími číslicemi váhy), což značí 0 hodin užívání. Naměřená hodnota se bude zvyšovat přírůstkově o 0,1, kdykoliv se naplní dalších šest minut užívání. Mějte prosím na paměti, že počítadlo zaznamenává pouze dobu, po kterou je sloup v pohybu. Počítadlo použití neregistruje dobu, kdy je jednotka pouze zapnuta, kdy se používá elektricky poháněný DPS nebo kdy se upravuje šíře noh.

Symbol údržby slouží jako připomínka požadované roční údržby výrobku. Na displeji ručního ovladače se objeví, až počítadlo použití dosáhne 175 hodin. Tato cílová hodnota představuje průměrnou dobu užívání zvedáku po dobu jednoho roku. Nicméně podle toho, do jaké míry se jednotka používá, se symbol údržby může objevit dříve nebo později než za jeden rok.

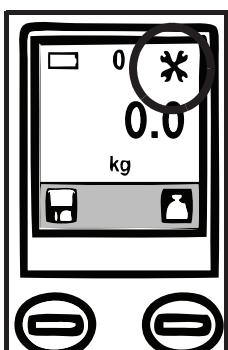


Pokud se symbol údržby objeví, používání jednotky bude stále bezpečné, ale roční údržbu je třeba provést v nejbližším možném termínu.

Technik musí při provádění roční údržby displej opět nastavit na „0,0“, aby bylo možné provádět monitorování v termínu další kontroly.

Nohy podvozku s nastavitelnou šířkou


(Viz obr. 12) Chcete-li rozevřít nohy podvozku, stiskněte tlačítko „Rozevření noh“ na ručním ovladači nebo na ovládacím panelu. Při uvolnění tlačítka se pohyb zastaví a nohy podvozku budou zajištěny v dané poloze. Při přesunu pacientů/klientů dbejte, aby byly nohy podvozku v rovnoběžné (složené) poloze.

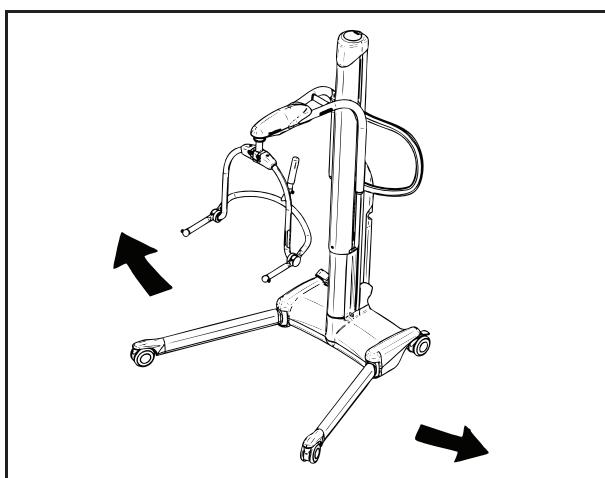

Obr. 13

Brzdy koleček podvozku

(Viz obr. 13). Zadní kolečka podvozku jsou vybavena brzdami, které lze ovládat nohou, aby zvedák MAXI MOVE zůstal v požadované poloze.

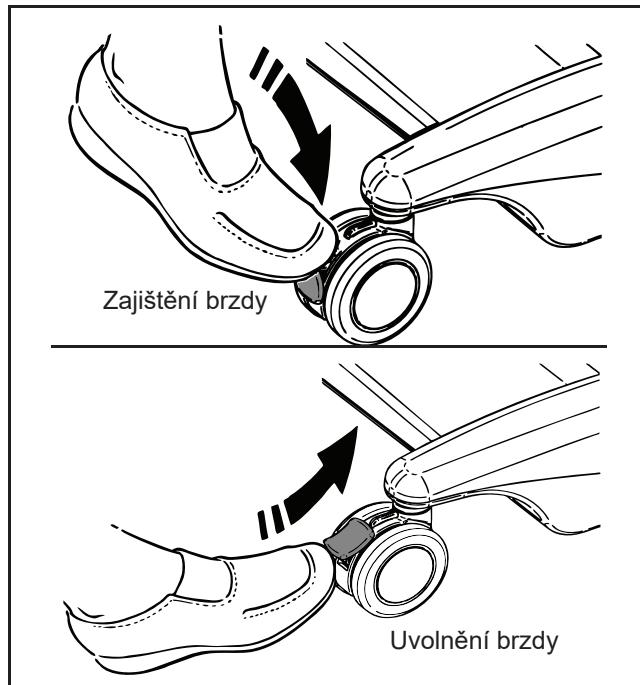

Obr. 14

Zvedací a závěsná ramena/lehátkový rám

(Viz obr. 3) Zvedák MAXI MOVE je vybaven rychle připojným zařízením, které umožňuje používání různých doplňků, jako jsou závěsná ramena s poutky/DPS, lehátkové rámy apod. Další informace najdete v části „Používání MAXI MOVE“, kde jsou uvedeny veškeré pokyny k instalaci a výměně doplňků.

Používání MAXI MOVE

Před najetím k pacientovi/klientovi

Před použitím zvedáku zajistěte úplné nabití baterie (pokyny k nabíjení baterie naleznete v části „Nabíjení baterie“). Když je baterie plně nabitá, vyjměte ji z nabíječky a vložte zpět do zvedáku MAXI MOVE. Drážku na dně baterie nejprve nasadte na výstupek na dně bateriového prostoru a potom baterii pootáčejte, dokud nebude funkční přídržná západka. Elektrické připojení se provádí automaticky.

Zkontrolujte, zda je zelené tlačítko napájení (umístěné pod ovládacím panelem) stisknuto (viz obr. 8).

Zajistěte, aby pro všechny přesuny, které se pravděpodobně budou provádět pomocí zvedáku MAXI MOVE, byla k dispozici řada různých typů a velikostí vaků.

Obsluhující by měli vždy vysvětlit pacientovi/klientovi, co se bude dít, a měli by mít připravený vak správné velikosti. Kdykoliv je to možné, přistupujte k pacientovi/klientovi vždy zepředu.

POZNÁMKA: Pro zajištění maximálního pohodlí pacienta/klienta nedovolte, aby se pacient/klient přidržoval závěsného nebo zvedacího ramena.

VAROVÁNÍ: Před zvedáním sloupu se ujistěte, že je nad zvedákiem MAXI MOVE dostatek prostoru, aby se zajistila bezpečnost pacienta/klienta a ostatních osob a zabránilo se zraněním. Buďte zvláště opatrní při zvedání poblíž rámu dveří.

VAROVÁNÍ: Při přesunech se vždy ujistěte, že je nad zvedákiem MAXI MOVE dostatek prostoru, aby se zajistila bezpečnost pacienta/klienta a ostatních osob a zabránilo se zraněním. Buďte velmi opatrní při projíždění rámy dveří.

V případě potřeby lze nohy podvozku rozevřít tak, že obkročí židle nebo invalidní vozík.

Elektricky poháněná funkce rozevírání nohou podvozku do tvaru „V“

Stiskněte tlačítko „Rozevření noh“ na ručním ovladači nebo na ovládacím panelu, a držte jej tak dlouho, dokud nohy podvozku nedosáhnou požadovaného rozevření. Pro složení použijte tlačítko „Sevření noh“. Jestliže se tlačítko během rozevírání nebo skládání noh podvozku uvolní, pohyb se zastaví.

Při rozevírání nebo skládání nohou elektricky poháněného podvozku je nutno zajistit, aby nic nestálo v dráze pohybujících se nohou podvozku. Například věnujte zvýšenou pozornost pohybu nohou okolo židlí či ve vstupech do místnosti. Zvedákem se smí pohybovat pouze tehdy, jsou-li nohy podvozku ve složené poloze.


Systém „Lock and Load“ zvedáku MAXI MOVE

(Viz obr. 14)

Pokud potřebujete připojit či vyměnit přídavné zařízení, jako je závěsné rameno nebo lehátkový rám, postupujte následujícím způsobem:

Odpolení přídavného zařízení: Držte ho opatrně a stiskněte palcové podložky pojistné spony, abyste ho uvolnili z T-kusu (viz obr. 15A). Pak, zatímco stále držíte pojistnou sponu, zvedněte přídavné zařízení směrem nahoru a od T-kusu (viz obr. 15B a obr. 15C) a bezpečně jej uložte pro další použití.

Instalace přídavného zařízení: Zvolte požadované přídavné zařízení, a zatímco s ním bezpečně zacházíte s palcovými podložkami pojistné spony směřujícími k vám, umístěte prohlubeň v přídavném zařízení kolem dříku T-kusu (viz obr. 15D). Zajistěte, aby přídavné zařízení sklouzlo dolů přes T kus a aby pojistný klip zcela zabral. (Viz obr. 15)

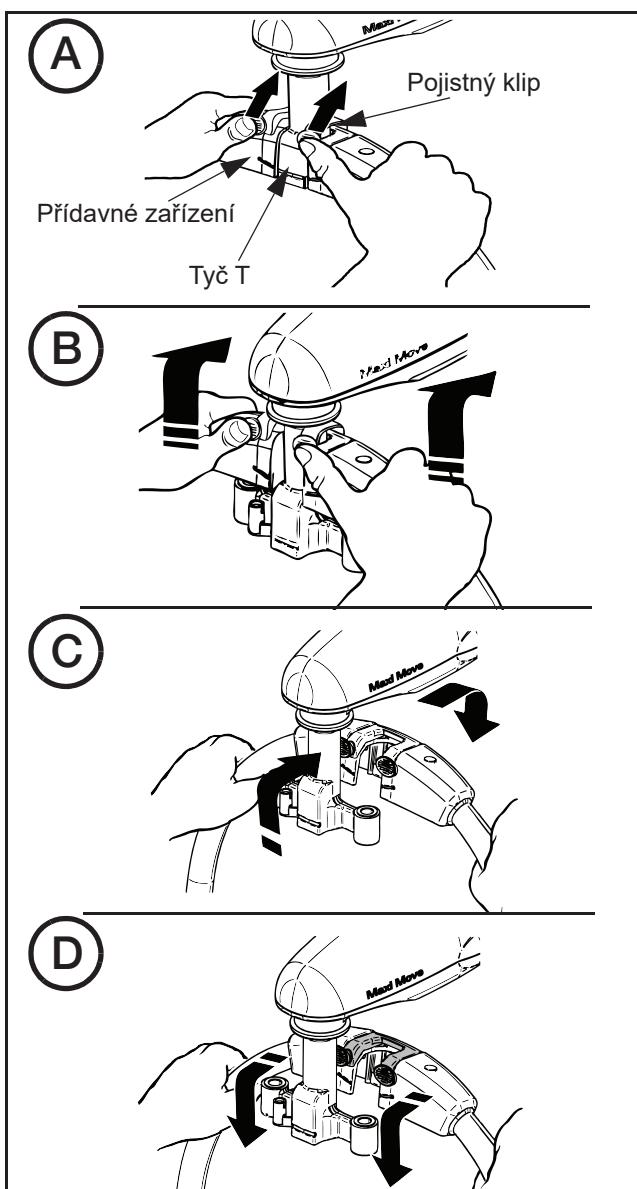


Obr. 15

VAROVÁNÍ: Mějte na paměti, že při vyjmutí přídavného zařízení ze zvedacího ramena ponesete plnou váhu přídavného zařízení, aby se zabránilo zranění zad.

U většich přídavných zařízení nebo při pochybnostech, zda se zařízení podaří zdvihnout a bezpečně držet pouze jednomu pečovateli, je nutno využít pomoci druhé osoby nebo přídavné zařízení opřít o lůžko či židli.

Používání MAXI MOVE

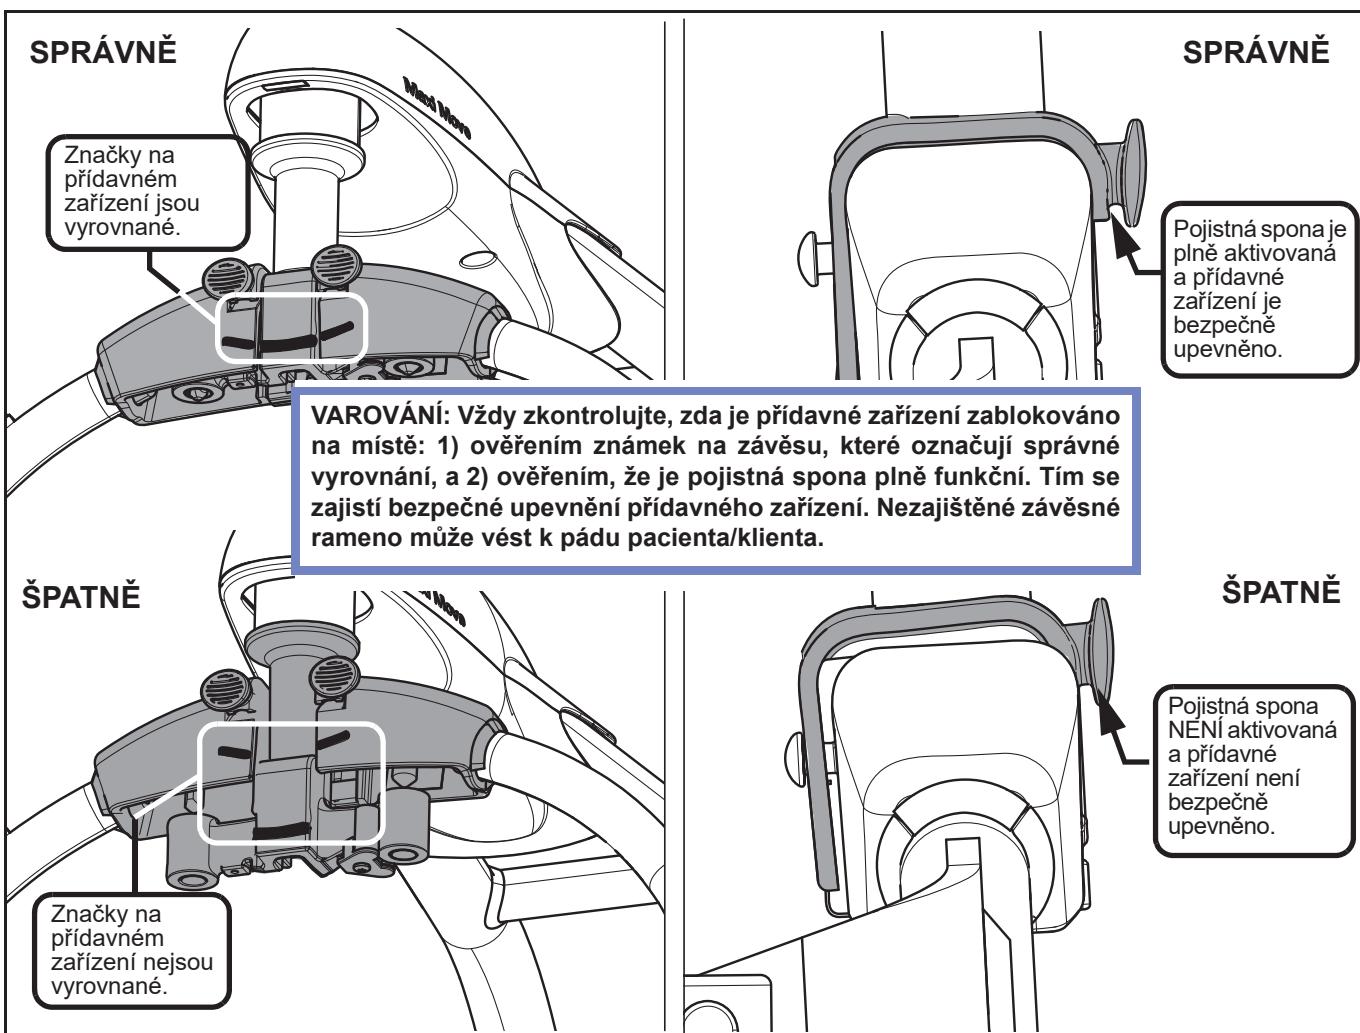


Obr. 16

VAROVÁNÍ: NESPOUŠTĚJTE přídavná zařízení na pevné povrchy (např. lůžko, podlahu, područky invalidního vozíku, atd.) pro vyloučení možnosti sesmeknutí přídavného zařízení z tyče T. Sesmeknutoé přídavné zařízení se může později od jednotky zcela oddělit a způsobit pád pacienta/ klienta.

Testování přídavného zařízení

Pro zajištění bezpečného připojení přídavného zařízení a jeho upevnění k T-kusu podržte přídavné zařízení pevně oběma rukama, anž byste tlačili na palcové podložky pojistné spony, a jemně zvedněte přídavné zařízení nahoru (viz obr. 16). Pokud se přídavné zařízení z T-kusu sesmekne, zvedák MAXI MOVE NEPOUŽÍVEJTE. Obraťte se na svého místního zástupce Arjo.

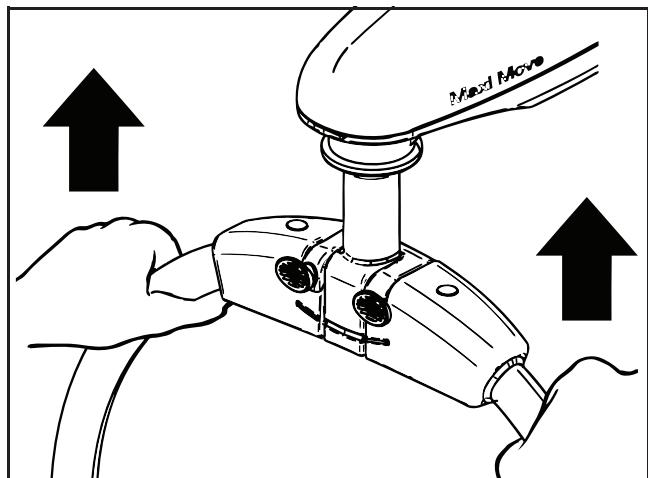

Obr. 17


VAROVÁNÍ: Vždy zkontrolujte, zda je přídavné zařízení zablokováno na místě: 1) ověřením známek na závěsu, které označují správné vyrovnání, a 2) ověřením, že je pojistná spona plně funkční. Tím se zajiští bezpečné upevnění přídavného zařízení.

Používání MAXI MOVE

Použití závěsného ramena DPS


Zvednutí ze židle

Umístěte vak kolem pacienta/klienta tak, aby zakrýval spodní část jeho páteře a aby mu opěrka hlavy podpírala hlavu. Každý stehenní popruh posuňte pod pacientovo/klientovo stehno tak, aby vycházel na vnitřní části stehen (viz obr. 17).

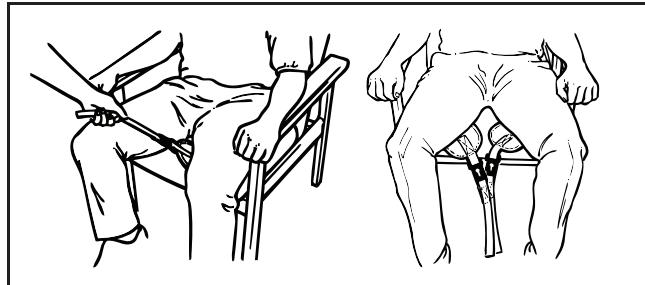

Obr. 17

Zajistěte, aby polohovací rukojeť na závěsném ramenu směřovala od pacienta/klienta a aby otevřená část závěsného ramena byla na úrovni pacientových/klientových ramen nebo těsně pod ní (viz obr. 18).

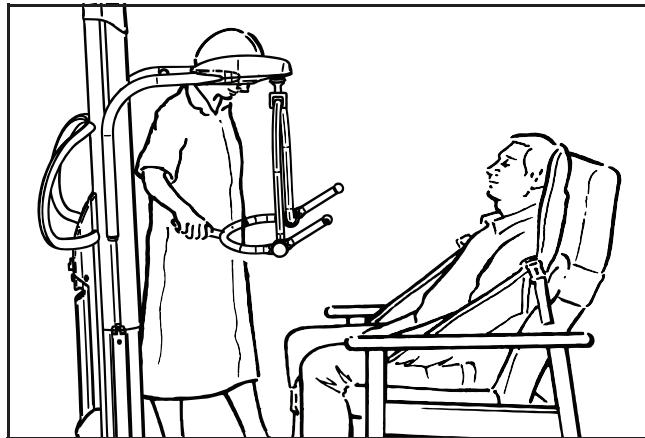


Obr. 18

Přisuňte zvedák MAXI MOVE dostatečně blízko, aby bylo možno připevnit ramenní spony vaku k závěsnému ramenu. K usnadnění tohoto úkonu můžete položit pacientovy/klientovy nohy na podvozek nebo přes něj.

VAROVÁNÍ: Při připevňování a zvedání ve vaku se závěsným ramenem DPS zajistěte, aby ruce a paže pacienta/klienta byly vždy uvnitř vaku, aby se zabránilo zraněním. Nenechte pacienta/klienta, aby se držel závěsného ramena.


Po nastavení zvedáku MAXI MOVE do správné polohy připojte spony ramenních popruhů k úchytkám závěsného ramena na vak (viz obr. 19).

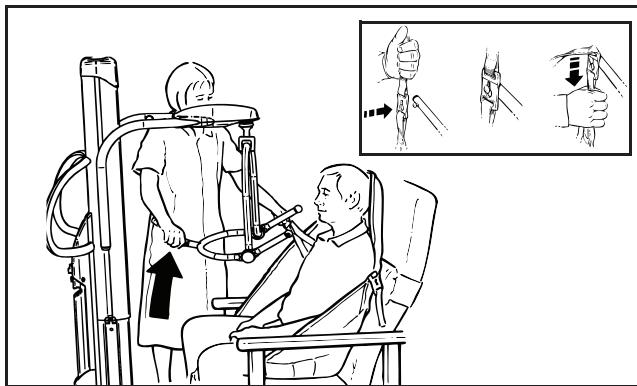

Obr. 20

UPOZORNĚNÍ: Zadní kolečka podvozku jsou vybavena brzdami, které lze v případě potřeby ovládat nohou (viz obr. 13). V této chvíli brzdy podvozku nepoužívejte, neboť poloha pacienta/klienta se přesune do těžiště zvedáku, až bude pacient/klient zvedán.

Stlačte dolů polohovací rukojeť závěsného ramena a připevněte úchytné spony stehenních popruhů (viz obr. 20).

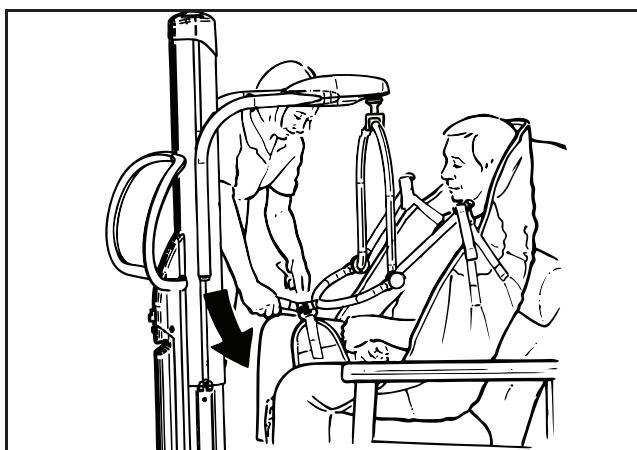

Obr. 21

Pro většinu pacientů/klientů se doporučuje používat rovné závěsy při použití stehenních klipů (viz obr. 21).



Obr. 22

Používání MAXI MOVE

Pokud má pacient/klient sklon vykopnout stehenní spony, lze ji zavěsit křížem, čímž se vykopnutí spony znemožní (viz obr. 22).



Obr. 23

Pokud je třeba, snižte polohu závěsného ramena ručním ovladačem, ale dejte pozor, abyste je nespustili na pacienta/klienta. Pokud by k tomu neodvratně došlo, je k dispozici zabudované blokovací zařízení, které zabrání dalšímu spouštění. Uvolněte tlačítko „spouštění závěsného ramena“ na ručním ovladači.


Jestliže se během zvedání nebo spouštění uvolní příslušné tlačítko na ručním ovladači, poháněný pohyb se okamžitě zastaví.

Při zvedání ze židle někteří pečovatelé raději připevňují nejdříve stehenní popruhy. To se týká především pacientů/klientů s velkými stehny. V tomto případě stlačte dolů polohovací rukojeť závěsného ramena a nasadte spony pro připojení stehenního popruhu. Potom nakloňte závěsné rameno směrem k ramenům pacienta/klienta, abyste mohli připevnit ramenní úchytné spony.

UPOZORNĚNÍ: Před zvedáním a během něj neustále kontrolujte, zda jsou všechny úchytné spony vaku ve správné poloze a zda se správně napínají, když se postupně zatěžují hmotností pacienta/klienta.

Před přesunem otočte pacienta/klienta čelem k ošetřovateli přibližně ve výšce normální židle. Tak zajistíte, že se pacient/klient bude cítit bezpečně a důstojně. Než začnete pacienta/klienta přesouvat, nezapomeňte uvolnit brzdy, pokud jste je použili.

Zvedněte pacienta/klienta pomocí ručního ovladače a upravte jej do polohy pohodlné k přesunu (viz obr. 23). Speciálně tvarovaný vak se zabudovanou opěrkou hlavy umožňuje, aby celé zvedání pacienta/klienta prováděl jeden ošetřovatel bez další pomoci.

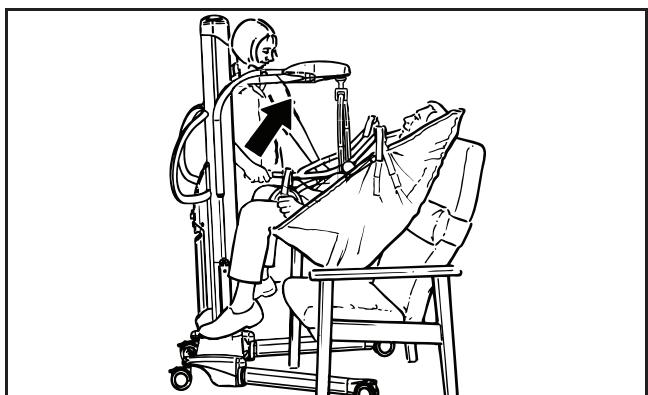


Obr. 24

Zvedák přesuňte dále od židle. U neklidnějších pacientů/klientů lze úhel polohy ve vaku nastavit tak, aby se cítili pohodlněji. Nyní lze zvedák nasměrovat k následujícímu bodu přesunu (viz obr. 24).

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se zvedákem manévrovat tak, že budete tahat nebo tlačit sloup, zvedací rameno, závěsné rameno nebo pacienta/klienta, protože by mohlo dojít k převrácení zvedáku a zranění. K přemisťování zvedáku vždy používejte manévrovací páku.

VAROVÁNÍ: Při spouštění závěsného ramena dbejte, aby se pacientovy/klientovy nebo pečovatelovy nohy či chodidla nacházely v dostatečné vzdálenosti od zvedáku, aby se zabránilo pacientovým/klientovým zraněním a/nebo poškození Maxi Move. Úchytné spony vaku pro nohy sejměte teprve tehdy, až bude hmotnost pacienta/klienta plně spočívat na lůžku, potom uvolněte ramenní úchyty.

VAROVÁNÍ: Během přesunu se vždy ujistěte, že je kolem pacienta/klienta nebo zařízení dostatek volného prostoru, abyste předešli nárazu.

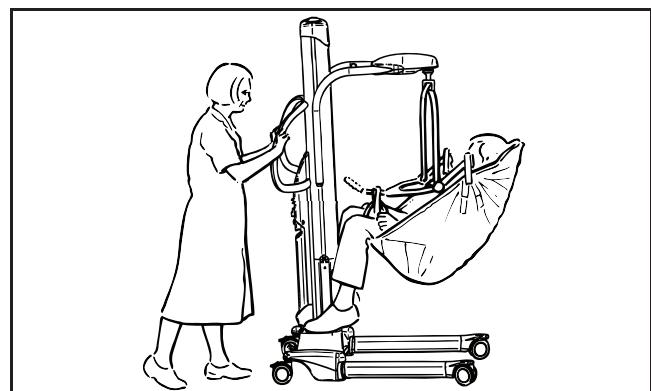

Obr. 25

Až budete pacienta/klienta znova spouštět dolů, zatlačte na polohovací rukojeť, abyste pacienta/klienta uvedli do polohy vsedě. Tak vyloučíte nutnost dalšího zvedání. Nespouštějte pacienta/klienta příliš rychle, mohlo by to způsobit prudké uknutí hlavy směrem dopředu.

Zvedání z lůžka

Než začnete zvedat pacienta/klienta z lůžka, ujistěte se, zda je pod lůžkem dostatek místa pro nohy podvozku zvedáku MAXI MOVE. Pacienta/klienta umístíte na vak tak, že jej otočíte na bok směrem k sobě, složíte vak na polovinu a vložíte jej pacientovi/klientovi za záda (viz obr. 25).



Obr. 26

Používání MAXI MOVE

Vak pečlivě umístěte tak, aby pacient/klient (až se znova položí) ležel uprostřed vaku (viz obr. 26). Zkontrolujte, zda opěrná část pro hlavu spočívá na šíji pacienta/klienta.



Obr. 27

Když překulujete pacienta/klienta zpět na vak, přetočte jej trochu do opačného směru, abyste mohli vytáhnout složenou část vaku.

Nebo je možno pacienta/klienta posadit. Vak potom uveďte do správné polohy tak, jak je podrobne popsáno v části „Zvedání ze židle“.

Přistupujte k lůžku tak, aby otevřená část závěsného ramena směrovala k hlavě pacienta/klienta (viz obr. 27).




Obr. 28

Díky nastavitelné šíři podvozku lze nohy podvozku rozevřít tak, aby se zvýšila schopnost manévrování zvedáku kolem překážek, jimiž jsou například nohy nebo kolečka lůžek.

Zvedák MAXI MOVE nyní umístěte tak, aby závěsné rameno bylo přímo uprostřed nad pacientem/klientem.


VAROVÁNÍ: Dbejte, abyste nespustili závěsné rameno na pacienta/klienta, aby se zabránilo zraněním.

Položovací rukojetí naklánějte závěsné rameno, dokud nebude možné připojit ramenní úchyty k úchytným sponám ramenních popruhů na vaku (viz obr. 28)

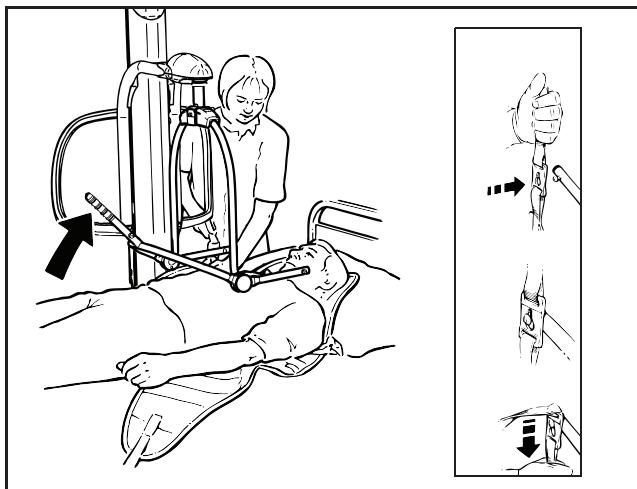

Obr. 29

Zatlačte na polohovací rukojet' směrem dolů, dokud nepůjdou spojit stehenní části vaku (viz obr. 29). Stehenní části vaku připevněte pod stehnem tak, že vždy nadzvednete jednu nohu pacienta/klienta. Pomocí ručního ovladače můžete závěsné rameno spustit trochu níže.

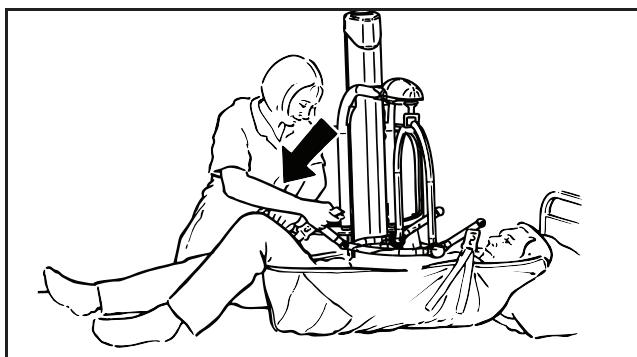


Obr. 30

Při zvedání z lůžka někteří pečovatelé připevňují nejdříve stehenní popruhy vaku. To se týká především pacientů/klientů s velkými stehny. V takovém případě nejdříve zvednutím ohněte pacientovu/klientovu nohu v kyčli a koleni do maximální možné polohy a připevněte úchytné spony stehenních popruhů. Potom nakloňte závěsné rameno směrem k ramenům pacienta/klienta, abyste mohli připevnit ramenní úchytné spony.

UPOZORNĚNÍ: Před zvedáním a během něj neustále kontrolujte, zda jsou všechny úchytné spony vaku ve správné poloze a zda se správně napínají, když se postupně zatěžují hmotností pacienta/klienta.

Pacienta/klienta zvedněte pomocí ručního ovladače a polohovací rukojetí jej uveďte do polohy pohodlné pro přesun (viz obr. 30). Speciálně tvarovaný vak se zabudovanou opěrkou hlavy umožňuje, aby celé zvedání pacienta/klienta prováděl jeden ošetřovatel bez další pomoci.

Používání MAXI MOVE

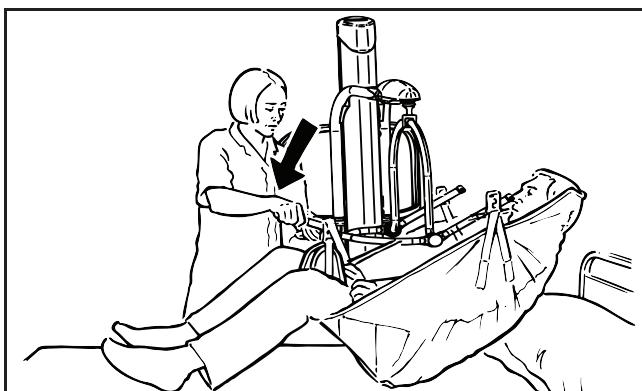

Obr. 31

Pokud pacienta/klienta ukládáte zpět na lůžko, přesuňte se do požadované pozice nad lůžkem a podle potřeby upravte polohu závěsného ramene. Potom pomocí ručního ovladače pacienta/klienta spusťte.

Při spouštění závěsného ramena dbejte, aby se pacientovy/klientovy nebo pečovatelovy nohy či chodidla nacházely v dostatečné vzdálenosti od všech součástí zvedáku, aby se zabránilo zraněním.


VAROVÁNÍ: Úchytné spony vaku pro nohy sejměte teprve tehdy, až bude hmotnost pacienta/klienta plně spočívat na lůžku, potom uvolněte ramenní úchyty, aby se zabránilo nebezpečí pádu.

Před odstraněním vaku zpod pacienta/klienta odsuňte zvedák MAXI MOVE stranou. Chcete-li přemístit pacienta/klienta na židli, návod najeznete v části nazvané „Zvedání ze židle“.

Zvedání z podlahy

Rozložte vak okolo pacienta/klienta, buď tak, že jej překulíte nebo posadíte. Nejprve rozevřete nohy podvozku a pak přejděte k nohám pacienta/klienta a zdvihněte je přes podvozek, jako je tomu na obr. 31.

UPOZORNĚNÍ: Zajistěte, aby žádný popruh neprocházel pod nohami zvedáku MAXI MOVE.

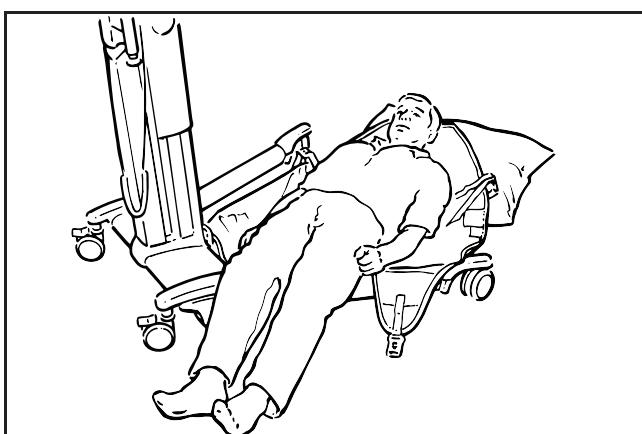


Obr. 32

UPOZORNĚNÍ: Je-li pacient/klient umístěn nad nohami podvozku tak, jak je patrné z obr. 31, NEZAPÍNEJTE ovládání úpravy nohou podvozku.


Při připojování vaku k závěsnému ramenu lze podložit hlavu a ramena pacienta/klienta polštáři tak, aby se cítil pohodlněji.

S otevřenou částí závěsného ramena směřující k ramenům pacienta/klienta připevněte spony ramenních popruhů, jak ukazuje obr. 32 a příloha.

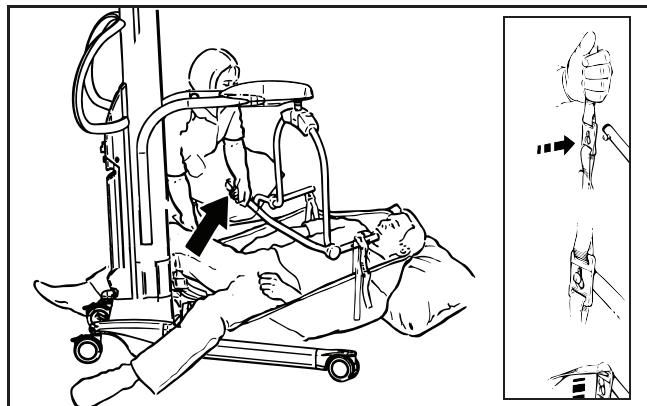

Obr. 33

Jakmile jsou připojeny, zdvihněte kyčel a koleno pacienta/klienta do maximálního ohýbu a zatlačte na polohovací rukojet, aby bylo možno připojit úchytné spony stehenních popruhů, jak je patrné z obr. 33. Tímto pohybem se mírně zdvihne hlava a ramena pacienta/klienta.

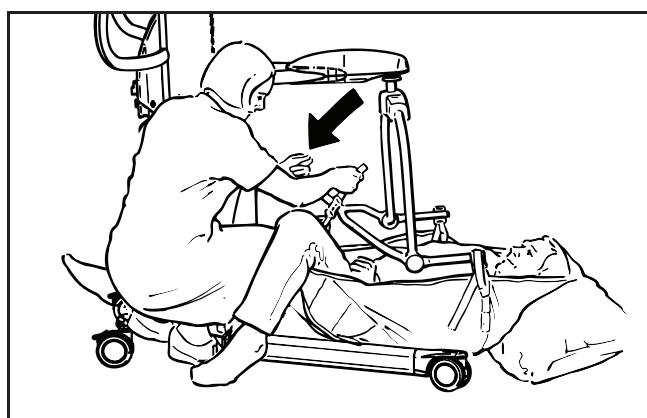

Obr. 34

UPOZORNĚNÍ: Před zvedáním a během něj neustále kontrolujte, zda jsou všechny úchytné spony vaku ve správné poloze a zda se správně napínají, když se postupně zatěžují hmotností pacienta/klienta.

Při zvedání z podlahy někteří pečovatelé raději připevňují nejdříve stehenní popruhy. Je tomu tak především u velkých pacientů/klientů se silnými stehny. V takovém případě nejdříve zvednutím ohněte pacientovu/klientovu nohu v kyčli a koleni do maximální možné polohy a připevněte úchytné spony stehenních popruhů. Potom nakloňte závěsné rameno směrem k ramenům pacienta/klienta, abyste mohli připevnit ramenní úchytné spony.


Když jsou všechny popruhy náležitě připnuté, zvedejte pacienta/klienta z podlahy v poloze pololeže. Podepření hlavy může být pro pacienta/klienta pohodlné a uklidňující. Jakmile je pacient/klient zvednut z podlahy, před dalším zvedáním zajistěte, aby jeho nohy byly v dostatečné vzdálenosti od podvozku (viz obr. 34).

Používání MAXI MOVE

Stehenní části vaku budou poměrně blízko pacientova/klientova rozkroku. Narovnejte je, aby se pacient/klient cítil pohodlněji. Pacient/klient může být poté přesunut na židli nebo na lůžko. Pacienty/klienty v křeči lze zvedat zvedákem MAXI MOVE, nicméně je třeba dbát na podepření pacientových/klientových nohou v úvodní fázi zvedání.

VAROVÁNÍ: Při spouštění závěsného ramena dbejte, aby se pacientovy/klientovy nebo pečovatelovy nohy či chodidla nacházely v dostatečné vzdálenosti od všech součástí zvedáku, aby se zabránilo zraněním.

Úchytné spony vaku pro nohy sejměte teprve tehdy, až bude hmotnost pacienta/klienta plně spočívat na lůžku, potom uvolněte ramenní úchty.

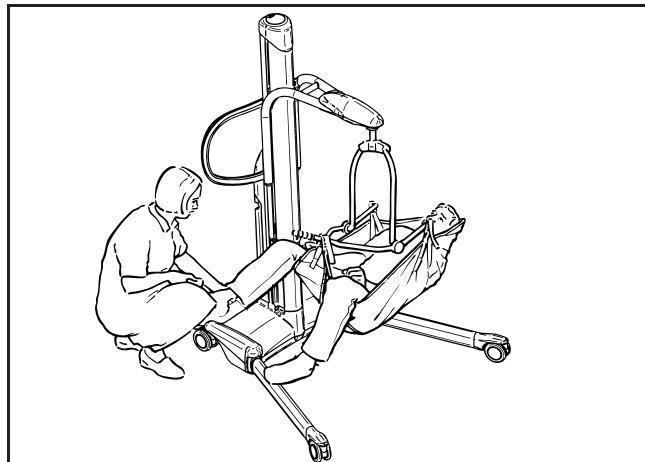

Obr. 35

Ke zvedání pacienta/klienta s amputovanými dolními končetinami je nutno použít vak pro oboustranně amputované (nabízený jako příslušenství společnosti Arjo). Tento vak je speciálně zkonstruován tak, aby vyhovoval individuálnímu těžišti pacienta/klienta.

Přesun pacientů/klientů je třeba vždy provádět se složenýma nohami podvozku. Manévrování bude snadnější, zejména dveřmi. Pacient/klient musí být jako obvykle čelem k pečovateli.


Poháněné závěsné rameno DPS

Pokud byl zvedák dodán s elektricky poháněným závěsným ramenem DPS (viz obr. 35), je používání závěsného ramena tohoto typu, včetně polohování vaku s pacientem/klientem, připevňování vaku k závěsnému ramenu a manipulace s pacientem/klientem, stejně jako u ručního závěsného ramena DPS, které bylo popsáno výše v tomto návodu.

VAROVÁNÍ: Před použitím zvedáku vybaveného elektricky poháněným závěsným ramenem DPS se seznamte s jeho součástmi zobrazenými na obr. 35. Důkladně si prostudujte tento návod k použití, abyste se vyvarovali jakýchkoliv chyb, které by mohly mít za následek zranění.

Elektricky poháněné závěsné rameno DPS se musí používat v souladu s níže uvedenými pokyny i s pokyny, které zde byly uvedeny pro manuální závěsné rameno DPS.

Nosnost zvedáku vybaveného elektricky poháněným závěsným ramenem DPS zůstává stejná jako u manuálního závěsného ramena DPS.

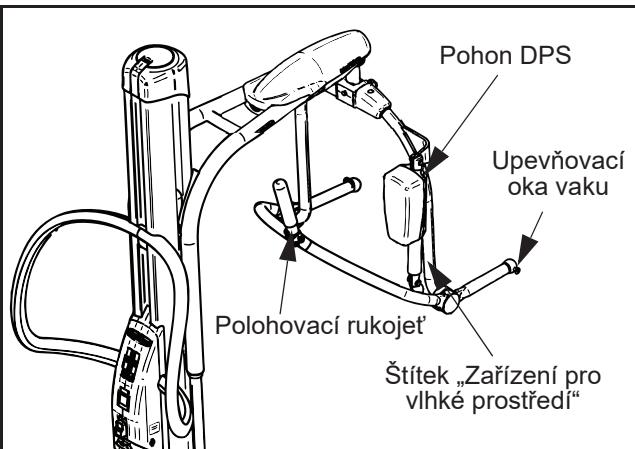

Obr. 36


Elektricky poháněné závěsné rameno DPS se zásadně liší tím, že umožňuje manipulovat s pacientem/klientem při minimální fyzické námaze ošetřovatelů.

Otáčení elektricky poháněného závěsného ramena DPS se provádí manuálně a je stejné jako u manuálního závěsného ramena DPS.

Společnost Arjo řadí elektricky poháněný DPS mezi zařízení pro vlhké prostředí. Proto je opatřeno kruhovým modrobílým štítkem. Tento štítek znamená, že nic v poloze nad ním nesmí být ponořeno do vody, ani při koupání či sprchování pacienta/klienta.

Chcete-li používat funkci polohování pacienta/klienta s elektrickým pohonem, zkонтrolujte, zda je stisknuté zelené tlačítko napájení (viz obr. 8).

Až budete připraveni provést polohování pacienta/klienta (jak je popsáno výše), použijte tlačítka elektricky poháněného DPS na ručním ovladači (viz obr. 6) nebo tlačítka, která se nacházejí na ovládacím panelu, abyste závěsné rameno přesunuli po požadované polohy.

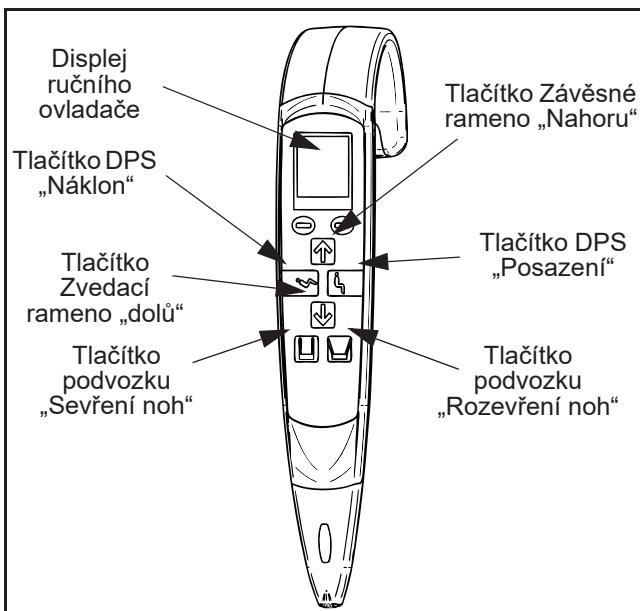

Obr. 37

Chcete-li zastavit jakýkoliv elektricky poháněný pohyb, uvolněte ovládací tlačítko nebo stiskněte tlačítko stop.

Jakmile se poháněný pohyb zastaví, závěsné rameno zůstane pevně na místě.

Vždy, než začnete zvedat pacienta/klienta, zkontrolujte, zda je závěsné rameno bezpečně spojeno se zvedacím ramenem.

UPOZORNĚNÍ: Před prováděním operace s elektricky poháněným závěsným ramenem DPS a během ní zajistěte, aby všechny překážky byly mimo dosah závěsného ramena, opěrného rámu a zvedacího ramena.

Údržba elektricky poháněného závěsného ramena DPS


Pokyny ke všeobecné údržbě najdete v části „Péče o MAXI MOVE“. Věnujte pozornost především odstavcům týkajícím se čištění plastových dílů, štítků, atd.

UPOZORNĚNÍ: Pohon DPS obsahuje pohyblivé díly. Dbejte, abyste je nepoškodili. Pokud by došlo k poškození krytů, zvedák nepoužívejte a pohon vyměňte, než budete zvedák znova používat.


Použití dvoubodového závěsného ramena

Pokud je váš zvedák MAXI MOVE vybaven dvoubodovým ramenem, zajistěte, aby se před připojením vaku závěsné rameno otočilo do správné polohy, takže konečné zvednutí bude vypadat jako na obr. 37.

Když připojujete poutkový vak k dvoubodovému závěsnému ramenu, vždy zkontrolujte, zda jsou připojovací poutka vaku správně umístěna v závěsném háčku (viz obr. 38).

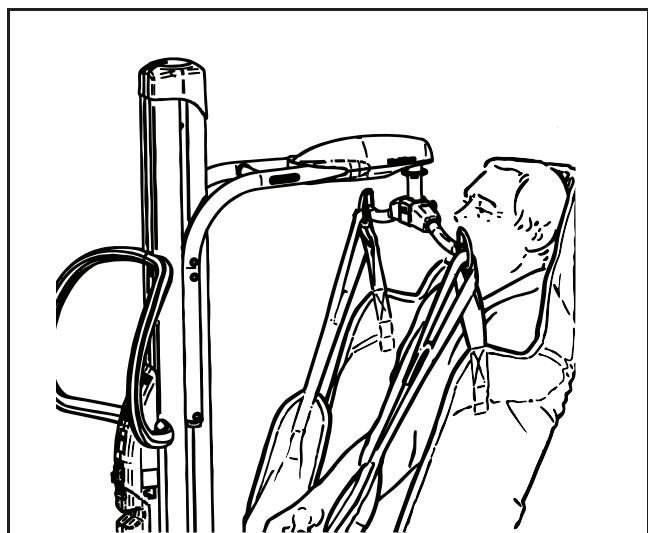

Obr. 38

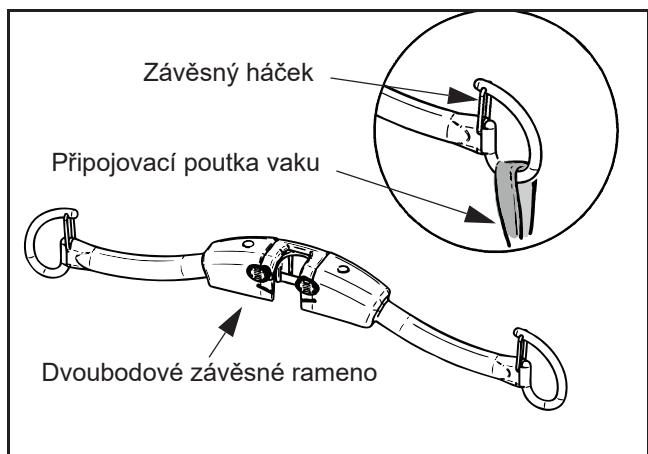

Obr. 39


Se dvoubodovým závěsným ramenem s poutky používejte poutkové vaky Arjo (viz obr. 4). Tyto vaky jsou k dispozici ve čtyřech velikostech (malá, střední, velká a velmi velká) a jsou opatřeny příslušným barevným označením. Pokud máte zájem o specializovanější řadu vaku, obraťte se prosím na společnost Arjo nebo na její autorizované distributory.

Poutkový vak se dodává s opěrkou hlavy nebo bez ní. K dispozici je také síťový vak ve všech čtyřech velikostech s opěrkou hlavy nebo bez ní.

Používání MAXI MOVE

Zvednutí ze židle

Nejprve pacientovi/klientovi pomozte předklonit se, pokud je to třeba. Vak protáhněte za zády pacienta/klienta, dokud šev „C“ nebude na úrovni nejspodnější části páteře (viz obr. 39).

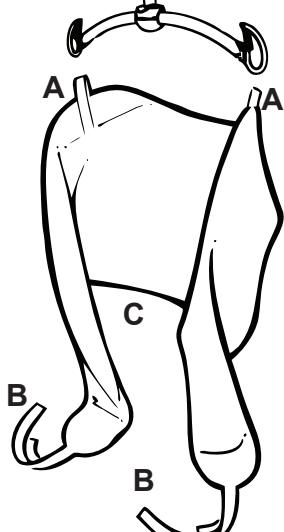

Obr. 40


POSTUP 2



Obr. 42

Metoda 2 – podobně jako v metodě 1, ale každá stehenní část vaku se protáhne pod oběma stehny a poté se vytáhne na druhé straně, než se spojovací body „B“ provlečou háčky na opačné straně závěsného ramena (viz obr. 41 výše).

POSTUP 1

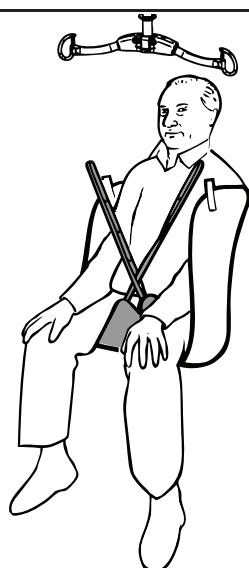

Obr. 41

Metoda 1 – protažení připojovacích poutek „B“ a stehenních částí vaku pod stehny pacienta/klienta. Zkontrolujte, zda stehenní části vaku pod sebou nemá pacient/klient zmačkané. Připojovací poutka provlečte závěsným háčkem na opačné straně závěsného ramena (viz obr. 40 výše).

POSTUP 3



Obr. 43

Metoda 3 – postupuje se jako u metody 1, ale stehenní část vaku podsune pod jedno pacientovo/klientovo stehno a provlečte háčkem na stejně straně, jako je ramenní připojení (levý popruh zavěste na levý háček a pravý na pravý háček). Při této metodě jsou nohy od sebe, což je výhodné na toaletě (viz obr. 42 výše).

VAROVÁNÍ: Před zvedáním a během něj neustále kontrolujte, zda jsou všechna poutka vaku ve správné poloze, a zda se správně napínají, když se postupně zatěžují hmotností pacienta/klienta, aby se zabránilo nebezpečí pádu.

Při spouštění dbejte, aby se pacientovy/klientovy nebo ošetřovatelovy nohy či chodidla nacházely v dostatečné vzdálenosti od pohybujícího se sloupu, aby se zabránilo nebezpečí zranění.

Jakmile je dosaženo správné polohy vaku a vak je bezpečně připojen k závěsnému ramenu, můžete pacienta/klienta zvedat pomocí ručního ovladače. Všeobecné informace o manipulaci s pacientem/klientem a jeho přesunu najdete také v části nazvané „Použití závěsného ramena DPS“.

Bez ohledu na výše uvedené metody je dvoubodové rameno s poutkovými vaky mimořádně užitečné při zvedání pacientů/klientů s paretickýma nohami, jejichž poloha nedovoluje použití závěsného ramena DPS. Vak připněte stejným způsobem, jak je uvedeno v části nazvané „Zvedání z lůžka“.

Zvedání z lůžka


Umístěte vak pod pacienta/klienta, jako by to bylo prostěradlo. Ohněte pacientovi/klientovi nohy a stehenní části vaku mu provlékněte pod stehny. Vak připevněte k závěsnému ramenu podle některé z výše uvedených metod 1–3.

UPOZORNĚNÍ: Před zvedáním pacienta/klienta zkontrolujte, zda jsou bezpečně připevněny všechny čtyři připojovací body vaku.

Zvedání z podlahy

POZNÁMKA: U této operace některí pečovatelé upřednostňují použití většího vaku.

Zvedněte pacienta/klienta do polohy vsedě nebo téměř vsedě a podepřete jej. Vak protáhněte pacientovi/klientovi podél zad. Stehenní části vaku přesuňte do správné polohy. Zdvihněte pacientovy/klientovy nohy nad úroveň podvozku a napolohujte zvedák (viz obr. 43). S ramenem v co nejnižší možné poloze připevněte ramenní poutka. Ohněte pacientovy/klientovy nohy v kolenu tak, abyste mohli připevnit stehenní části vaku.

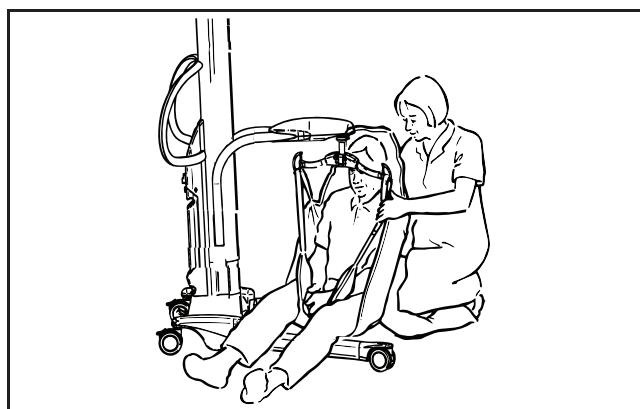

Obr. 44

UPOZORNĚNÍ: Před zvedáním zkontrolujte, zda jsou všechna oka bezpečně připevněna.

Při zvedání nebo spouštění pacienta/klienta ve vaku nepoužívejte brzdy koleček. Umožnuje to posunout zvedák do správné polohy s využitím těžíšte pacienta/klienta.

Když se pacient/klient vrátí na lůžko, lze jej položit před odpojením vaku.

VAROVÁNÍ: Při spouštění závěsného ramena dbejte, aby se pacientovy/klientovy i pečovatelovy nohy či chodidla nacházely v dostatečné vzdálenosti od pohybujícího se sloupu, aby se zabránilo zraněním.

Použití lehátkového rámu

VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo překlopení zvedáku s lehátkem, lze přesun provádět pouze na rovných površích a podlahách beze sklonu. Také vždy zajistěte, aby byl pacient/klient uložen uprostřed lehátka.

Lehátkový rám byl navržen tak, aby napomáhal zlepšit přenosnost, aniž by při tom bylo nutné vymout lehátkový rám ze zvedáku, např. při průchodu dveřmi.

VAROVÁNÍ: V době, kdy se používá lehátkový rám pro přesun pacienta/klienta, pacienta/klienta nezvedejte ani nespouštějte, aby se zabránilo zraněním.

VAROVÁNÍ: U zvedáku Maxi Move vybaveného prodlouženým ramenem nikdy nepoužívejte rameno pro lehátko. Rovněž dbejte na to, aby bylo dodržováno SWL ramena pro lehátko, jež je uvedeno na samotném příslušenství.

Použití vaku pro ležící

Vak pro ležící je určen k použití s lehátkovým rámem a je k dispozici ve dvou velikostech: velká a velmi velká. Také se dodává v provedení z jednoduchého polyesteru nebo polyesterové sítě umožňující praní. Oba typy jsou k dispozici s toaletním otvorem. Pro zvednutí pacienta/klienta pomocí lehátkového rámu a vaku pro ležící použijte následující postup.

UPOZORNĚNÍ: Než na zvedáku MAXI MOVE použijete vak pro ležící, zajistěte správné uložení nosného lehátkového rámu Arjo do vozíku zvedáku (viz obr. 14). Lehátkový rám musí být po správném uložení schopen otáčet se zhruba o 90° kolem své osy. Neinstalujte lehátkový rám paralelně se zvedacím ramenem.

Zjistěte, na které straně vaku pro ležící bude spočívat hlava. K tomu vám poslouží štítek našitý na konci části určené pro hlavu.


Vak pro ležící uveděte do správné polohy tak, že na něj pacienta/klienta překulíte, jako kdybyste podvlékali prostěradlo. Zajistěte, aby horní část vaku (určuje ji značka na vaku) byla umístěna pod pacientovou/klientovou hlavou tak, aby její horní okraj byl na úrovni pacientova/klientova temene (viz obr. 44). Lehátkový rám umístěte tak vysoko, jak to jde, a zvedák přesuňte tak, aby byl rám přímo nad pacientem/klientem.

Používání MAXI MOVE




Obr. 45

Rám je symetrický a lze jej používat oboustranně (viz obr. 45).

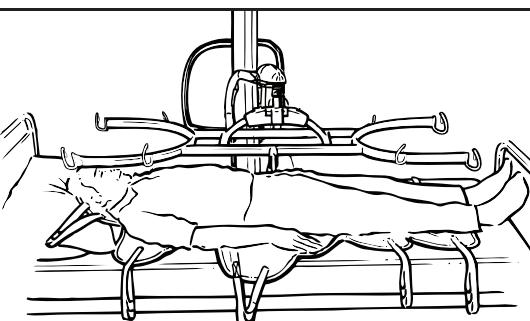

Obr. 46

Spusťte lehátkový rám přesně nad pacienta/klienta, aby se jeho střed nacházel přibližně nad pacientovým/klientovým pupkem. Bezpečně připevněte všechna připevňovací poutka vaku (viz obr. 46).

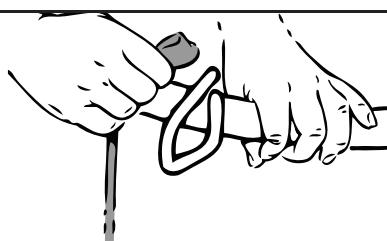


Obr. 47

POZNÁMKA: Připevňovací popruhy mají několik úchytných poutek. Vyberte si to poutko, o kterém se domníváte, že pacientovi/klientovi umožní ležet v co nejpohodlnější poloze.

VAROVÁNÍ: Je důležité udržet pacienta/klienta ve výšce, která přibližně odpovídá obvyklé výšce lůžka, což zajistí stabilitu zařízení a kontakt mezi ošetřovatelem a pacientem/klientem.


Při spouštění lehátkového rámu dbejte, aby se pacientovy/klientovy nebo ošetřovatelovy nohy či chodidla nacházely v dostatečné vzdálenosti od pohybujícího se sloupu, aby se zabránilo zraněním a zachovala se stabilita jednotky.

Zvedněte pacienta/klienta a přemístěte jej mimo lůžko (viz obr. 47).

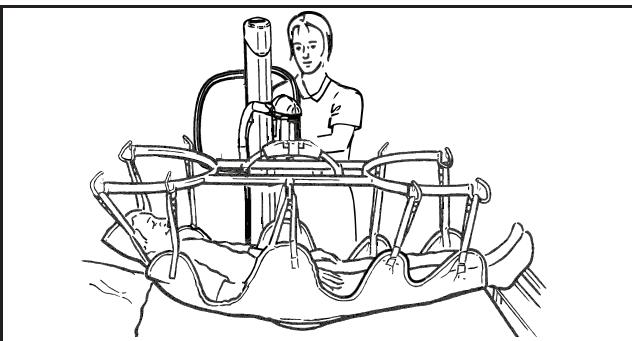

Obr. 48

Otáčeje lehátkovým rámem, dokud se chodidla pacienta/klienta neocitnou v blízkosti sloupu (viz obr. 48). Při této poloze pacienta/klienta lze s celým zařízením projíždět širokými dveřními otvory. Jinak ponechte lehátko v pravém úhlu k nohám podvozku. V této poloze lze se zvedákem a pacientem/klientem projíždět dveřními otvory bokem.

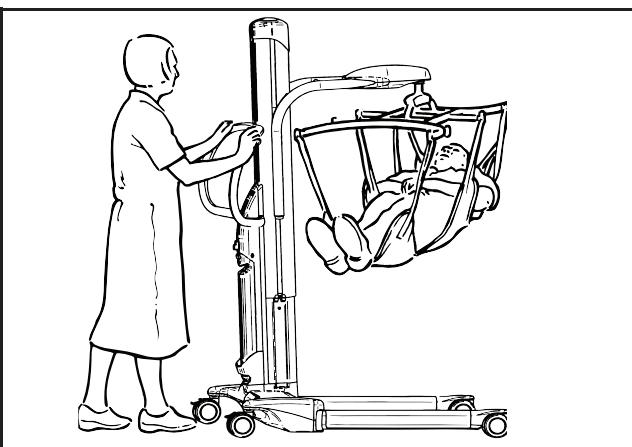

Obr. 49

VAROVÁNÍ: Používejte pouze vaky pro ležící, které mají všechny připevňovací popruhy modré, aby se zabránilo nepohodlí pacienta/klienta nebo riziku jejich pádu.


Poznámka: Popruhy „hlavové části“ lehátek jsou opatřeny našitou černou úchytkou, což umožňuje jejich použití s jinými lehátkovými rámy společnosti Arjo.

Na zvedáku MAXI MOVE nepoužívejte jiné typy vaků pro ležící.

Stránka byla záměrně ponechána prázdná

Váha

Informace na klientské váze

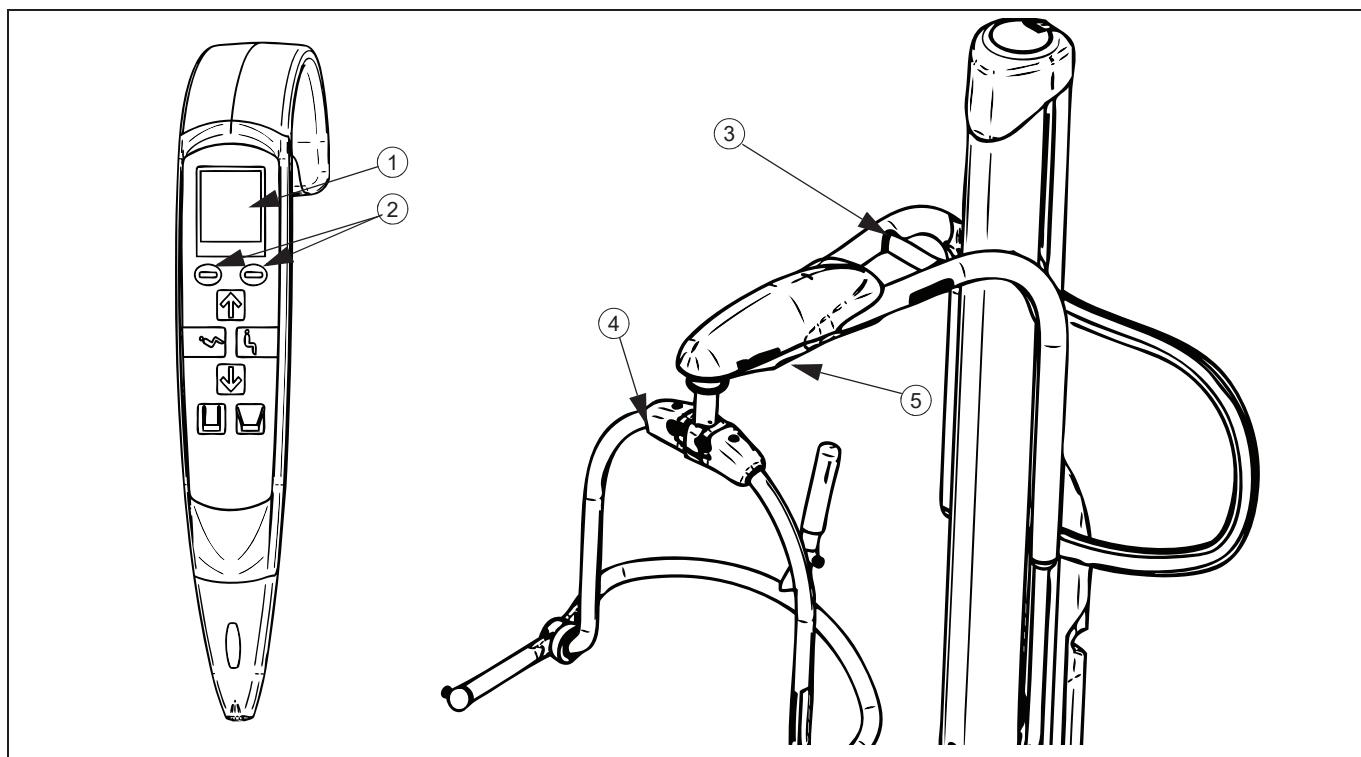

Obr. 50

Legenda k váze (obr. 57)

- 1) Displej váhy na ručním ovladači
- 2) Ovládací tlačítka na ručním ovladači
- 3) Rameno
- 4) Závěsné rameno
- 5) Kryt siloměru

VAROVÁNÍ: Váha je určena k vážení pacientů/klientů v nemocnicích či pečovatelských ústavech pod dohledem školeného zdravotnického personálu. Aby se zabránilo zraněním, nepoužívejte ji k žádným jiným účelům.


Je-li váš zvedák MAXI MOVE vybaven váhou Arjo, nabízí se vám možnost vážit na zvedáku zvednutého pacienta/klienta.

Popisné značení/pouze plomby ES

Po kontrole na štítku váhy najdete následující značení (viz obr. 58):

- Značka CE (potvrzuje shodu s harmonizovanou legislativou Evropského společenství; je následovaná dvěma číslicemi označujícími rok jejího přidělení) (Viz obr. 1)
- Identifikační číslo autorizované osoby, která vykonává dohled EU.
- Číslo certifikátu EU o schválení typu.
- Třída přesnosti
- Maximální měřená hodnota
- Minimální měřená hodnota
- Interval verifikace váhy

- Hodnota
- Počítač konfigurace gravitace
- Cejchovací nálepka s identifikací a číslem kontrolního orgánu

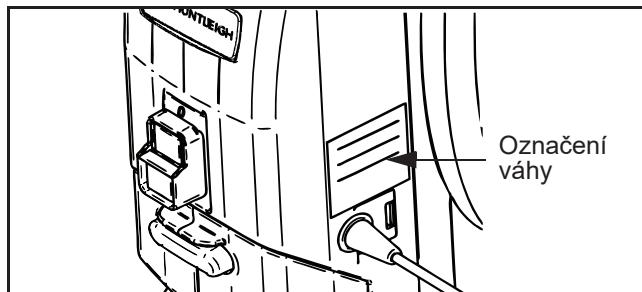

Obr. 51

Opětovná kontrola

Opakování kontroly schválených vah se musí provádět v souladu s pravidly stanovenými místními orgány (podle konkrétní země).

Pokud jsou plomby porušeny, jako např. při opravě nebo výměně siloměru, je třeba celý podlahový zvedák vyřadit z provozu a nepoužívat jej až do doby, než proběhne opakování kontroly ze strany certifikovaného kontrolního orgánu.

Symboly a funkce displeje

Ruční ovladač je vybaven LCD obrazovkou, která zobrazuje různé číselné údaje a symboly.

LCD obrazovka může zobrazovat hmotnost v librách nebo v kilogramech.

Znaménko mínus (-) se objeví, pokud je hmotnost záporná (viz část „Metoda B – vážení pacienta/klienta zavěšeného ve vaku“).

Váha může také zobrazovat hmotnost v režimu hrubé hmotnosti a čisté hmotnosti.

Další funkce zahrnují indikátor nabíjení baterie a indikátory preventivní údržby.

Varovný symbol přetížení

Pokud zatížení přesáhne bezpečné pracovní zatížení váhy (SWL), na váze se budou zobrazovat střídavě malé a velké piktogramy váhy (viz Uživatelská příručka váhy).

Toto varování se zobrazuje podle následujících limitů hmotnosti:


- Pro standardní zvedací rameno: Zatížení nad 227,9 kg
- Pro rozšířené zvedací rameno: Zatížení nad 130,9 kg

Jestliže je váha přetížená, okamžitě odstraňte zátěž. Dokud tento symbol nezhasne, nepohybujte váhou/zvedákem.

UPOZORNĚNÍ: Váhu nepretížujte. Pokud se na váze objeví střídavé velké a malé obrázky symbolu váhy, ihned pacienta/klienta spusťte na lůžko nebo na židlí.

POZNÁMKA: PLATÍ POUZE PRO EVROPSKÉ VÁHY: Pokud displej zobrazuje větší symbol „NÁKLON“ střídavě se symbolem váhy, přesuňte zvedák MAXI MOVE do rovné polohy, aby bylo možno váhu správně použít (viz obr. 59).

POZNÁMKA: Je normální, že se při přesunu zvedáku a manipulaci s ním na displeji občas zobrazí piktogram „Náklon“.

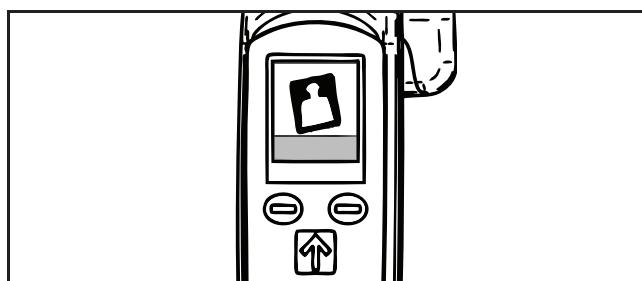

Obr. 52

UPOZORNĚNÍ: Během vážení se nedotýkejte ani se neopírejte o pacienta/klienta nebo zvedací či závěsné rameno. Zajistěte, aby se během vážení nedotýkal sloupu zvedáku ani zvedacího ramena vak, závěsné rameno ani pacient/klient žádnou částí těla. Zvedací a závěsné rameno jsou nedílnou součástí vážícího zařízení.

VAROVÁNÍ: Pokud je pacient/klient neklidný, měl by ošetřovatel vyčkat, aby zabránil zraněním, dokud se pacient/klient neuklidní, a teprve poté jej zvážit.

Hrubá hmotnost vyjadřuje referenční nulovou hmotnost při zapnutí. Čistá hmotnost je definována jako hodnota zatížení stanovená funkcí tárování, která umožňuje nastavit displej váhy na nulu, když je zátěž zavěšena na zvedacím ramenu.

Existují dvě metody vážení pacienta/klienta:


UPOZORNĚNÍ: Jednotka musí být při spuštění stacionární a na vodorovném povrchu, aby mohla váha provést automatické vynulování.

Nemanipulujte se zvedákem ani s žádnými jeho komponentami, dokud se na váze nezobrazí „0.0“. Pokud to nebude respektovat, může to mít za následek nesprávný údaj na váze.

Metoda A – vážení před zavěšením pacienta/klienta ve vaku


- 1) Stisknutím tlačítka napájení zapněte zvedák MAXI MOVE.
- 2) Pokud byl na začátku již vak nainstalován na závěsném ramenu, zvedák MAXI MOVE se automaticky vynuloval a zohlednil hmotnost vaku (viz obr. 60).

Přejděte ke kroku 4.

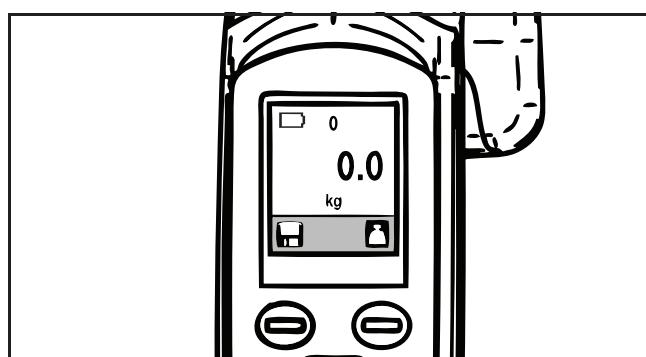

Obr. 53


Pokud na začátku nebyl vak na zvedáku zavěšen, zavěste jej nyní. Váha nyní zobrazí hmotnost vaku na obrazovce (viz obr. 61).

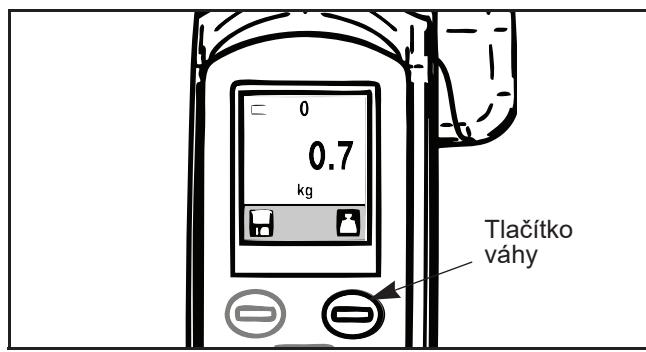

Obr. 54

- 3) Stisknutím tlačítka „Váha“ váhu vynulujte. Displej nyní bude ukazovat nulovou hmotnost (viz obr. 62).


Váha

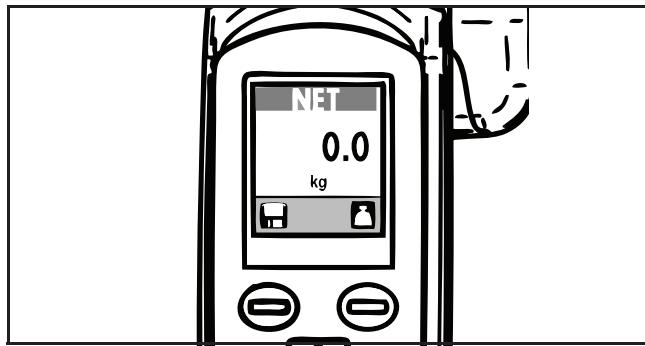

Obr. 55

- 4) Zvedněte pacienta/klienta tak, aby se ničeho nedotýkal (lůžka, židlí, podlahy apod.). Počkejte, dokud se odečet hmotnosti neustálí.

Bez dalšího stisku tlačítka váhy budou zobrazené číslice ukazovat hmotnost pacienta/klienta (viz obr. 63).

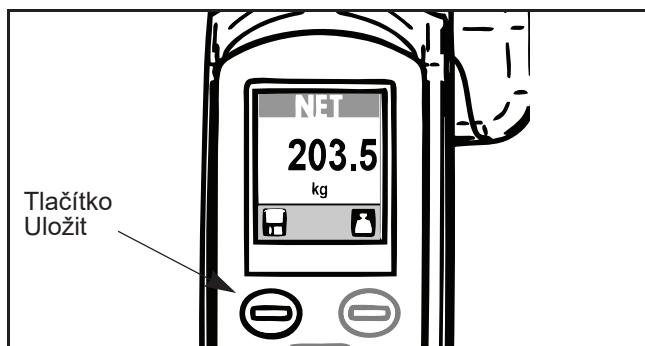

Obr. 56

- 5) Pokud chcete čistou hmotnost uložit do paměti, stiskněte tlačítko „Uložit“. Nad a pod číslicemi na obrazovce se objeví vodorovné čáry, které značí, že funkce uložení byla aktivována. Funkce „Uložit“ zůstane aktivní, pokud tlačítko „Uložit“ nestisknete podruhé (viz obr. 64).




Obr. 57

Metoda B – vážení s pacientem/ klientem již spuštěným ve vaku


Pokud je pacient/klient již ve zvedáku a je třeba jej zvážit, zajistěte, aby byl pacient/klient zavěšen volně a nedotýkal se žádných předmětů, jako je lůžko, židle, podlaha apod.

- 1) Stisknutím tlačítka váhy vynulujte odečet na displeji (viz obr. 65).

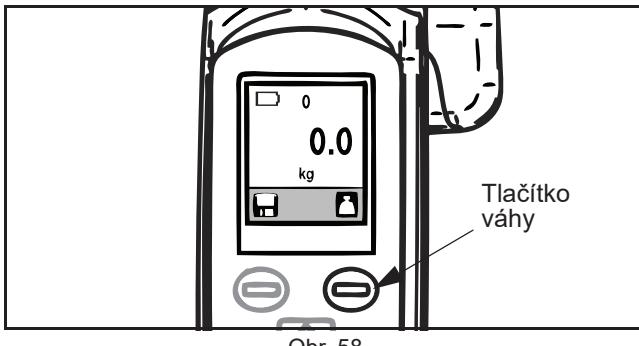


Obr. 58

- 2) Dokončete přesun pacienta/klienta a sundejte jej ze zvedáku. Váha zobrazí záporné číslo (viz obr. 66).

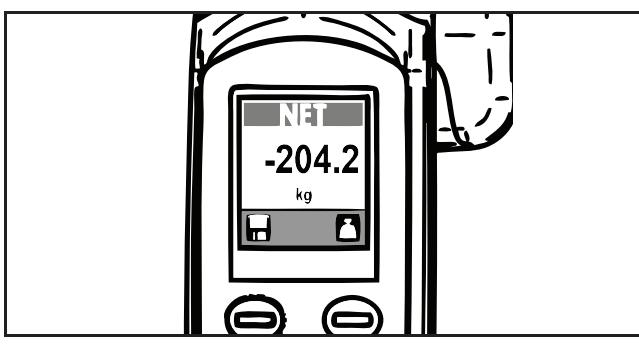

Obr. 59

- 3) Vak znova připevněte na zvedák MAXI MOVE. Znaménka míinus před číslicemi na obrazovce si nevšímejte. Počkejte, až se naměřená hmotnost ustálí. Zobraná hmotnost je skutečná hmotnost pacienta/klienta (viz obr. 67).

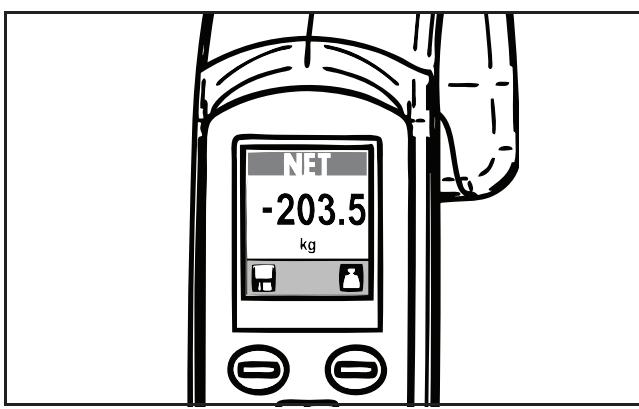

Obr. 60


- 4) Pokud chcete čistou hmotnost uložit do paměti, stiskněte tlačítko „Uložit“. Nad a pod číslicemi na obrazovce se objeví vodorovné čáry, které značí, že funkce uložení byla aktivována. Funkce „Uložit“ zůstane aktivní, dokud tlačítko „Uložit“ nestisknete podruhé.

UPOZORNĚNÍ: Pokud se jednotka zresetuje v době, kdy je pacient/klient stále zavěšen ve vaku, přejde váha ze svého nulového rozmezí a zobrazí „8888.8“, což značí chybový stav. Sudejte pacienta/klienta ze zvedáku MAXI MOVE a jednotku resetujte.

Měrné jednotky


Měrné jednotky jsou pro Evropu nastaveny na kilogramy a nelze je změnit. U jiných než evropských zařízení lze měrné jednotky nastavit na kilogramy nebo libry.

- Při uvedení do provozu stiskněte obě ovládací tlačítka váhy najednou (viz obr. 68).

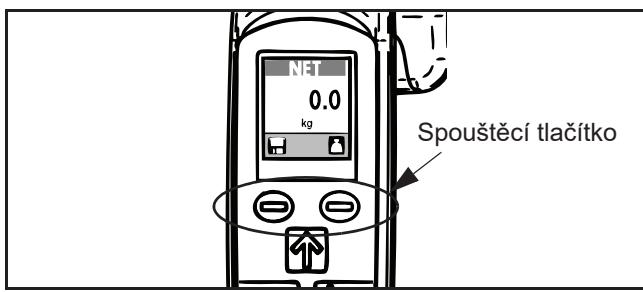

Obr. 61


Tak se dostanete na obrazovku Stav zvedáku. Uprostřed obrazovky se zobrazí dva překřížené klíče. Zároveň se v horní a spodní části obrazovky objeví šipky nahoru a dolů (viz obr. 69).

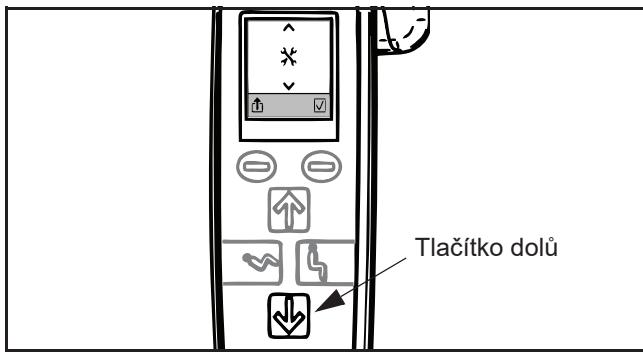

Obr. 62


- Potom stiskněte tlačítko Dolů, abyste se dostali do menu konfigurace.

Zkřížené klíče uprostřed obrazovky nahradí ikonka váhy (viz obr. 70).

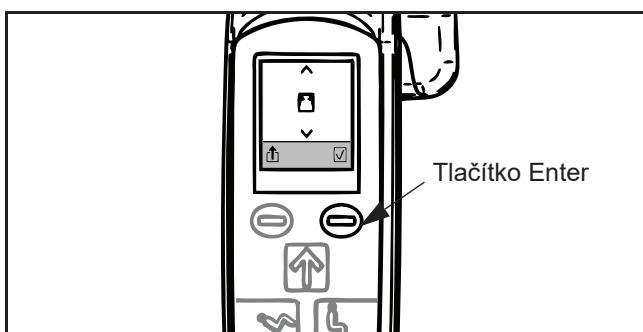

Obr. 63


- Stiskněte tlačítko „Enter“ – tak se dostanete k volbě měrných jednotek. Ikonku váhy uprostřed obrazovky nahradí měrné jednotky „kg“ nebo „lb“ (viz obr. 71).

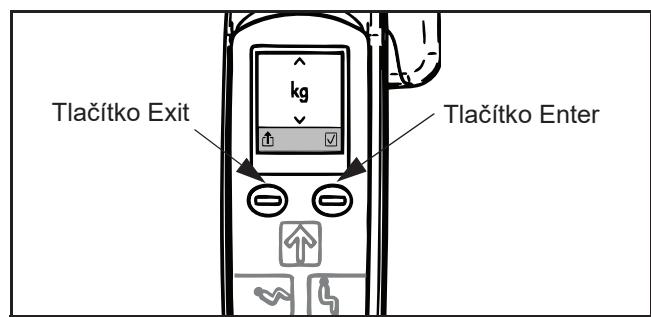

Obr. 64

- Stisknutím tlačítka Dolů se přepíná mezi „kg“ a „lb“.
- Chcete-li uložit nastavení a přejít zpátky do normálního režimu, stiskněte tlačítko „Enter“. Chcete-li činnost ukončit bez uložení změn, stiskněte tlačítko „Exit“.

Váha – miniprůvodce používáním ručního ovládání

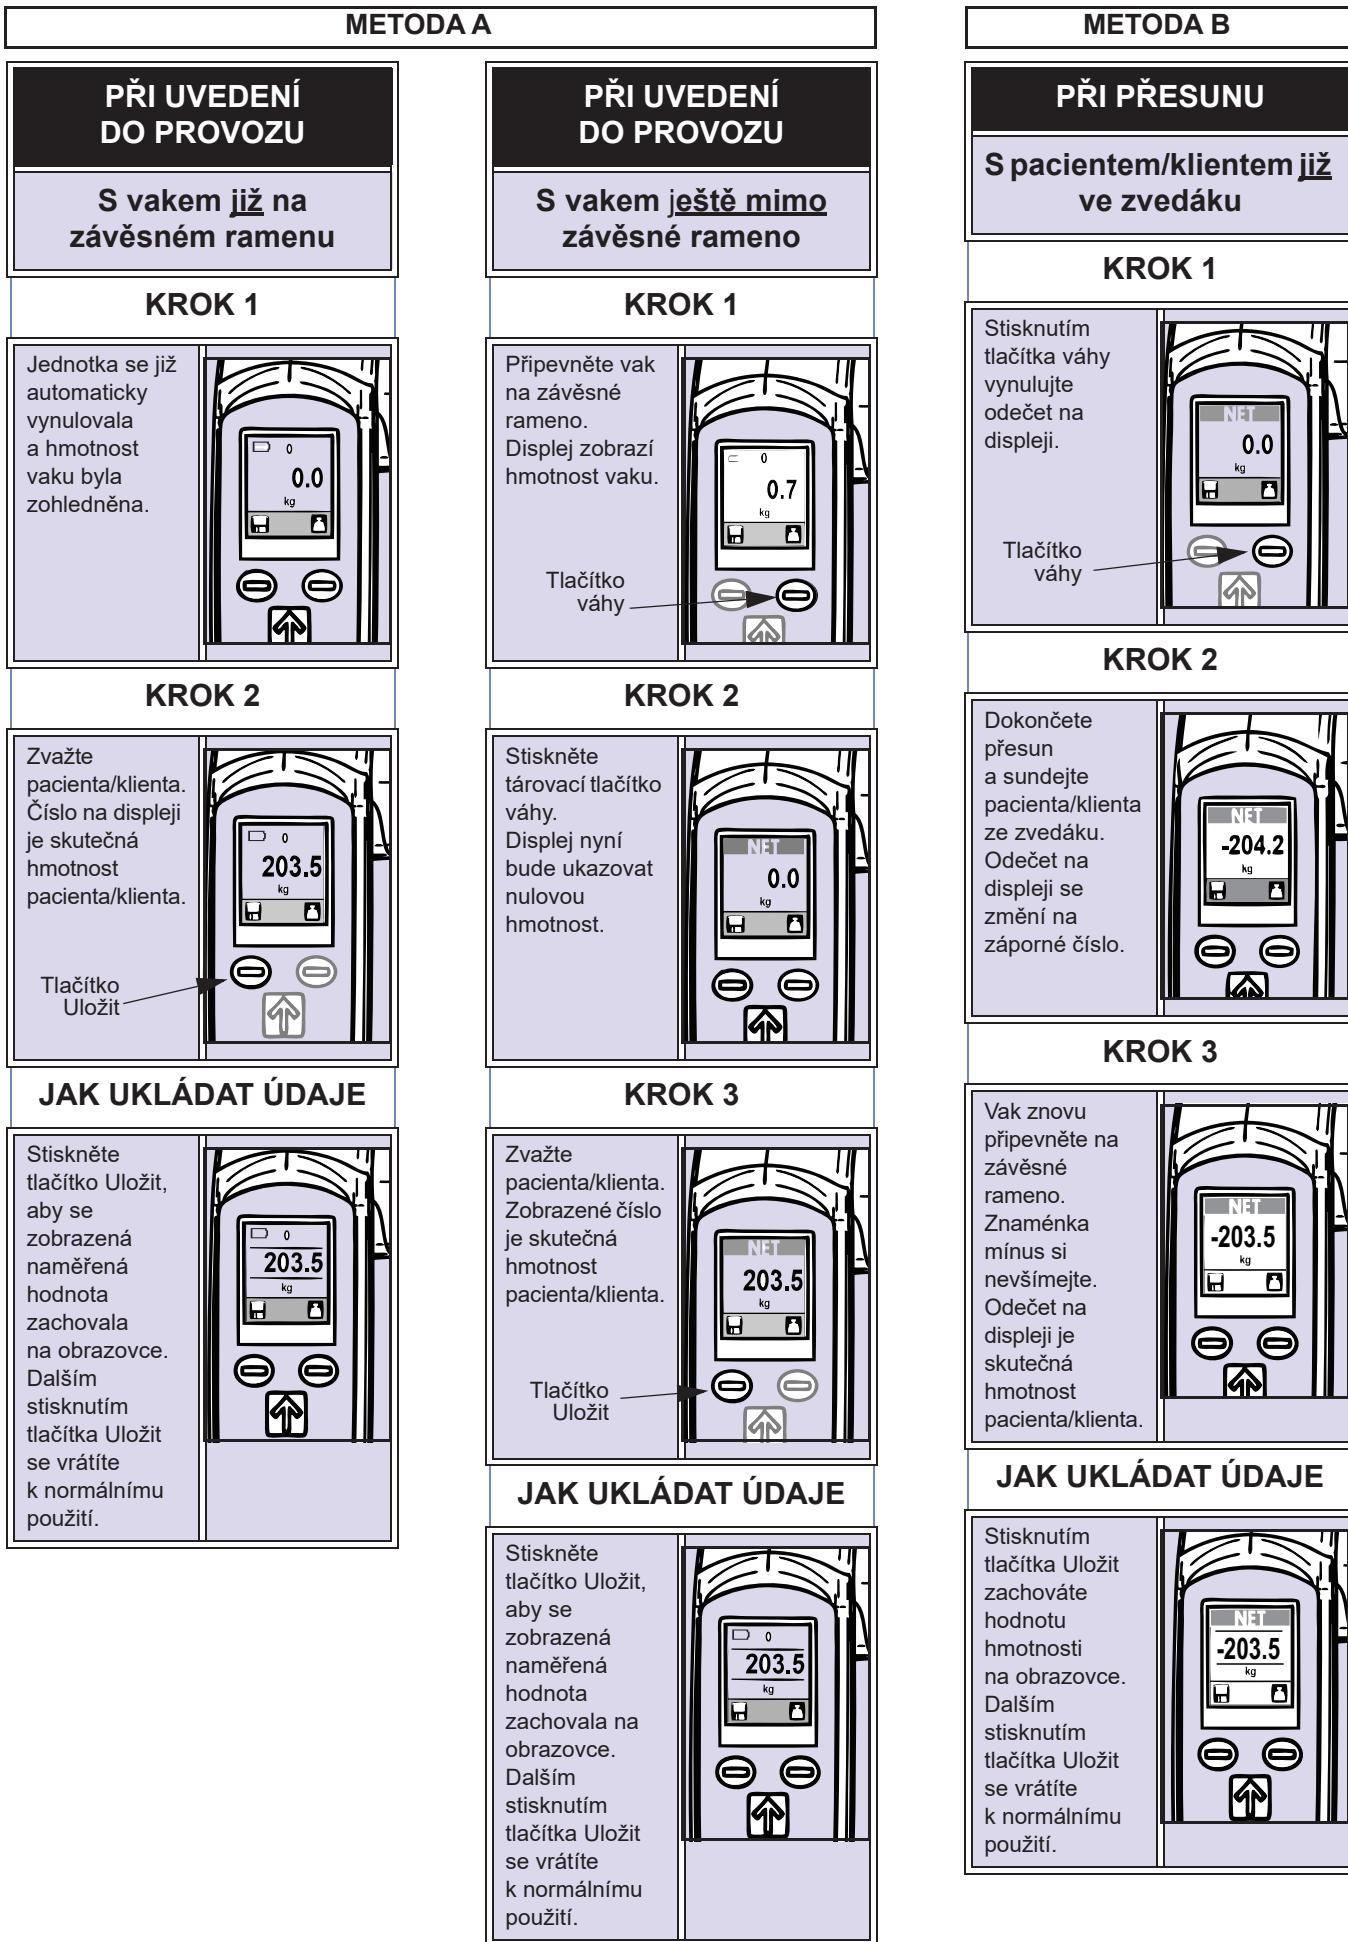

Váha – miniprůvodce používáním ručního ovládání


ZMĚNA MĚRNÝCH JEDNOTEK

PŘI UVEDENÍ DO PROVOZU

KROK 1

Pro vyvolání obrazovky stavu zvedáku stiskněte obě ovládací tlačítka najednou.


Ovládací tlačítka

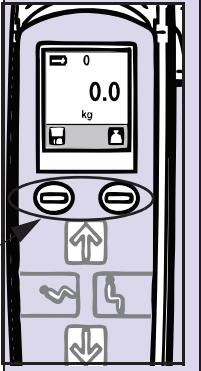

KROK 2

Pro vyvolání obrazovky konfigurace stiskněte tlačítko dolů na ručním ovladači. První obrazovka, která se ukáže, bude obrazovka jednotek hmotnosti.


Tlačítko dolů

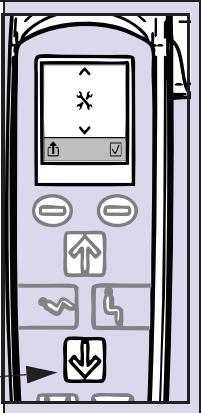

KROK 3

Stiskněte tlačítko Uložit, aby se zobrazená naměřená hodnota zachovala na obrazovce. Dalším stisknutím tlačítka Uložit se vrátíte k normálnímu použití.

Tlačítko Enter

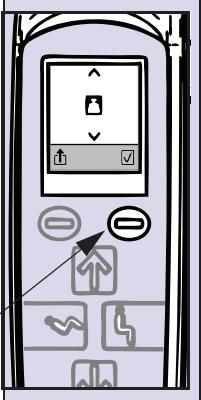

KROK 4

Chcete-li přepnout mezi kilogramy a librami, stiskněte tlačítko dolů.

Tlačítko dolů




KROK 5

Chcete-li uložit nastavení a přejít zpátky do normálního režimu, stiskněte tlačítko Enter.



VAROVNÉ OBRAZOVKY

VAROVÁNÍ PŘI PŘETÍŽENÍ

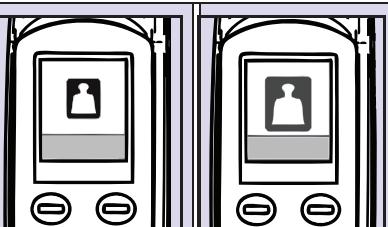


Na displeji se bude střídavě zobrazovat malý a velký symbol vah. Ihned pacienta/klienta spusťte.

VAROVÁNÍ O NEDOSTATEČNÉM ZATÍŽENÍ




VAROVÁNÍ O NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ (POUZE PRO EVROPSKÉ VÁHY)

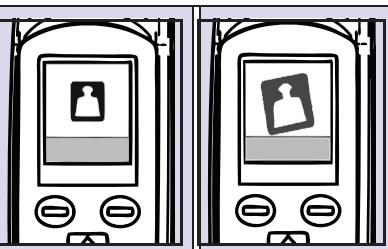

Na displeji se bude střídavě zobrazovat symbol vah a větší symbol „TILT“. Přesuňte se na nenakloněný povrch a pokuste se pacienta/klienta znova zvážit.

BATERIE TÉMĚŘ VYBITÁ

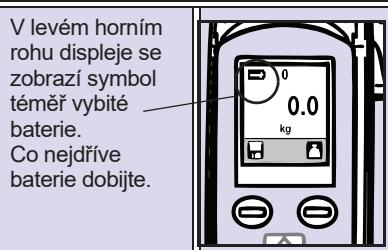


DALŠÍ VAROVÁNÍ



(pokr. v dalším sloupci)

Dobíjení baterie


Na ručním ovladači zvedáku MAXI MOVE je k dispozici funkce indikátoru dobíjení baterie. Úroveň dobití baterie se na LCD obrazovce objeví automaticky těsně po uvedení do provozu nebo po návratu z klidového režimu (viz obr. 72).

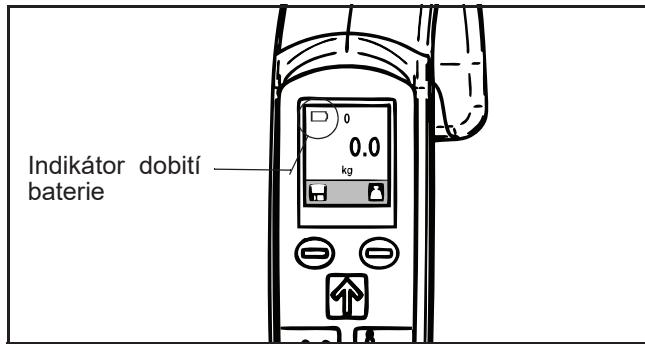

Obr. 65

Aby se prodloužila životnost baterií, doporučuje se pravidelné dobíjení baterie, a to dříve, než se baterie téměř vybijí. Je třeba dbát na to, aby se baterie zbytečně nevybijely.

Indikátor baterií na ručním ovladači zobrazí, zda jsou baterie MAXI MOVE téměř vybité, a bude dvakrát pípat každou minutu (viz obr. 73). Když tento případ nastane, dokončete přesun a dejte baterii nabít.

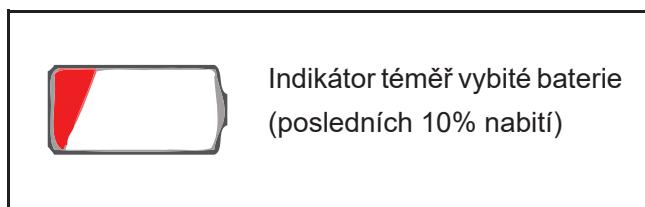

Obr. 66

Pokud jsou baterie zcela vybité, přejde zvedák automaticky do klidového režimu. Pokud se pokusíte zvedák použít, jednotka třikrát pípne a ruční ovladač na chvíli zobrazí ikonu vybité baterie. Potom zvedák přejde opět do klidového režimu a nebude možno jej použít, dokud se baterie nedobijí.


Baterie

Životnost baterií je proměnlivá (2–3 roky) a závisí na správném dobíjení a uplatněné zátěži.

UPOZORNĚNÍ: Před počátečním použitím zvedáku je třeba nabíjet baterie alespoň 8 hodin, aby se zajistila účinnost výrobku a prodloužila životnost baterie.

Vyjmutí baterie

Když indikátor dobíjení baterií na ručním ovladači zobrazí ikonu téměř vybitých baterií, dokončete příslušné zvedání. Potom zvedák přesuňte na vhodné místo a vyjměte baterii. Vyjmíatelná jednotka bateriových zdrojů snižuje dobu, kdy je zvedák mimo provoz z důvodu vybitých baterií. Chcete-li vyjmout vybitou baterii, stiskněte červené tlačítko a zatáhněte rovně ven směrem k sobě (viz obr. 74). Jednotku vyměňte za kompletně nabité jednotku baterií z dobíječky instalované na stěně.

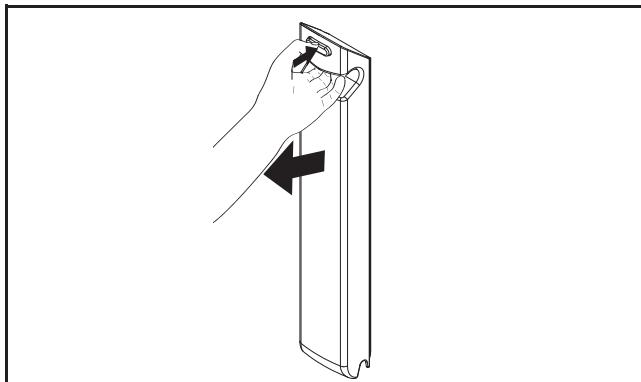

Obr. 67

Nabíjení baterie

Zvedák MAXI MOVE používá utěsněné olověné baterie zasunuté pod ovládací skříňku. Olověné baterie nemají žádný paměťový efekt. Baterie tedy před dobitím nemusejí být zcela vybité. Ovládací skříňka je vybavena automatickým kontrolním vypínačem, který se spustí po 2 minutách nečinnosti, cílemž se zabrání vybíjení baterií v klidovém režimu zvedáku. Napájení zvedáku se obnoví po stisknutí jakéhokoliv tlačítka ručního ovladače nebo ovládacího panelu.

Doporučuje se, aby se baterie vyjmala ze zvedáku, pokud se zvedák nebude delší dobu používat, a aby se dobijela, když indikátor vybité baterie na ručním ovladači zobrazí indikátor téměř vybité baterie.

Chcete-li prodloužit životnost baterií, dobíjejte je dříve, než dosáhnou stavu téměř vybité baterie.

Váš zvedák je vybaven akustickým varovným zařízením, které se ozve, když indikátor vybité baterie na ručním ovladači zobrazí ikonu téměř vybité baterie.

Doporučujeme, abyste v zájmu neustálé připravenosti zvedáku MAXI MOVE k použití měli vždy k dispozici plně nabité baterii. Dosáhněte toho tím, že budete mít záložní baterie, z nichž jednu budete udržovat v nabitém stavu, zatímco se bude druhá používat.

Když se kompletně dobitá baterie vloží do zvedáku, displej ručního ovladače zobrazí zelenou kompletně dobitou baterii. Pokud se ovšem vloží částečně dobitá baterie, na ručním ovladači se objeví příslušná míra dobití baterie.

Používejte výhradně baterie určené k použití v tomto zařízení a příslušně označené. Pokud si nejste jisti, baterii nepoužívejte. Zkontrolujte, zda baterie patří k zařízení porovnáním štítku baterie s technickými specifikacemi v návodu k použití. Pokud nelze typ baterie potvrdit, přivolejte kvalifikovaný personál.

Nabíjení baterie:

Viz návod k použití nástěnné nabíječky baterie 001-24257-**.


VAROVÁNÍ: Jednotku baterií držte pevně, aby nespadla a nepoškodila se nebo někoho nezranila.

VAROVÁNÍ: Baterii nedávejte ani ji neuchovávejte na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje tepla, abyste zabránili požáru anebo úniku chemikálií.

VAROVÁNÍ: Chraňte baterie před otevřeným ohněm. Jejich případné otevření může způsobit únik chemikálie.

Vhodný postup, kterým se lze řídit, může představovat to, že na začátku každé směny budou k dispozici plně dobité baterie.

Při recyklaci a likvidaci baterie je třeba postupovat podle místně platných pravidel a předpisů. V opačném případě hrozí riziko výbuchu, úniku a vzniku úrazu osob. Když vracíte baterie, odizolujte jejich svorky lepicí páskou, aby zbytková elektřina v použitých bateriích nezpůsobila požár či výbuch. Následující obrázek představuje symboly likvidace a recyklace (viz obr. 75).

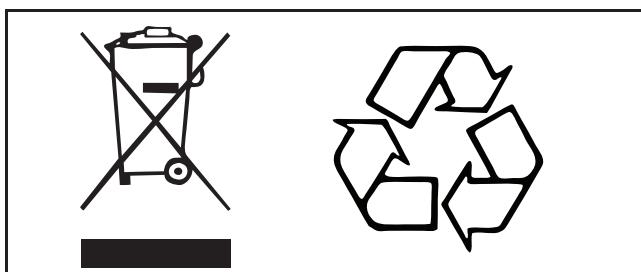

Obr. 68

Bezpečnost práce s baterií a nabíječkou

Viz návod k použití nástěnné nabíječky baterie 001-24257-**.

Péče o MAXI MOVE

Frekvence následujících postupů závisí na tom, jak často se výrobek používá. Pokud není stanoveno jinak, před každým použitím proveděte čištění, údržbu a kontrolu, jak jsou popsány v této části.

Čištění a údržba vaku

Před použitím a po použití u jednotlivých pacientů/klientů je třeba vaky zkontrolovat a v případě potřeby vyprat přesně podle pokynů na vaku. Je to zvláště důležité tehdy, když se stejný výrobek používá i pro další pacienty/klienty, protože se tak minimalizuje riziko přenosu infekce. Informujte se také v instrukčním listě MAX81785M-INT.

Během praní a sušení se vyvarujte použití mechanického tlaku, například kroucení nebo mačkání, jelikož by mohlo poškodit díly, které mají rozhodující význam pro bezpečné a pohodlné používání vaků.

Přičné a závěsné popruhy páskového lehátka je nutno kontrolovat a v případě potřeby práť. Teplota praní a sušení nesmí překročit 80 °C (176 °F). Perte v běžných pracích přípravcích. Nežehlete. Informujte se také v instrukčním listě pro vak MAX81785M-INT.

Vaky, jejich poutka, popruhy a připevňovací spony je nutno před každým použitím pečlivě zkontrolovat. Pokud jsou vaky, poutka nebo popruhy roztržené nebo spony poškozené, vak se nesmí používat a je třeba jej neprodleně vyměnit.

Čištění, dezinfekce zvedáku a péče o něj

POZNÁMKA: Doporučuje se čistit zvedáky a jejich příslušenství mezi použitím různými pacienty/klienty.

VAROVÁNÍ: Pro zabránění poranění očí nebo kůže nikdy nedezinfikujte zvedák nebo příslušenství v přítomnosti pacienta/klienta a vždy používejte ochranné brýle a rukavice. Při styku s očima okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody. Pokud dojde k podráždění očí nebo kůže, vyhledejte lékařskou pomoc. Vždy čtete bezpečnostní listy dezinfekčního prostředku.

Odstranění viditelných zbytků:

- 1) Použijte hadřík namočený ve vodě.
- 2) Odstraňte viditelné zbytky ze stropních zvedáků a jejich příslušenství odshora dolů.

Běžné čištění:

- 1) Používejte vlhký hadřík namočený v teplé vodě se slabým saponátovým prostředkem.
- 2) Zařízení otřejte shora dolů a odstraňte všechny viditelné usazeniny.
- 3) Zbytky čisticího prostředku důkladně opláchněte čistou vodou. Poté otřete dočista suchým hadříkem.

POZNÁMKA: Věnujte zvýšenou pozornost níže znázorněným místům. Velmi pravděpodobně se v nich vyskytují bakterie. K jejich vyčištění použijte malý kartáček anebo bavlněný tampon.


Pomocí ubrouska zařízení důkladně otřete, abyste podpořili účinnou dezinfekci povrchů zvedáku.

UPOZORNĚNÍ: Zařízení nenamáčejte, neboť by mohlo dojít k poškození elektrických dílů a k vnitřní korozi.

Jestliže se k sušení zvedáku používá elektrický vysoušeč, teplota vyfukovaného vzduchu nesmí překročit 80 °C (176 °F).

Nepoužívejte ředidla na bázi metanolu ani jiná ředidla, neboť by mohla poškodit povrch plastových dílů.

Speciální místa MAXI MOVE k čištění a dezinfekci

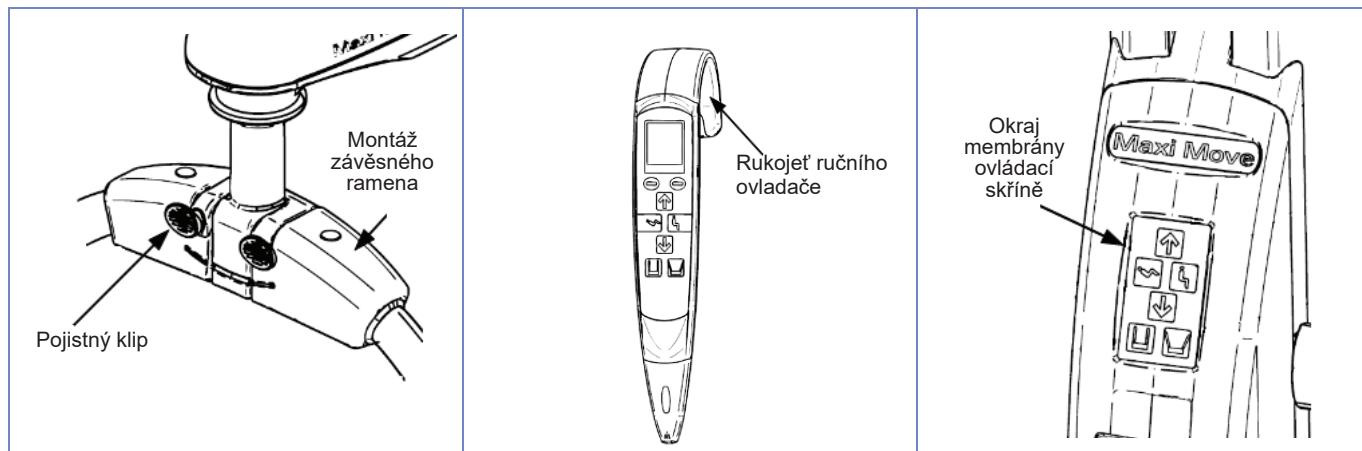

Obr. 69

Chcete-li zařízení vydezinfikovat, nejprve je vyčistěte a poté otřete roztokem obsahujícím některý z níže uvedených kompatibilních dezinfekčních prostředků:

Dezinfekční prostředky	Maxi Move	Pojistná spona	Montáž závěsného ramena	Rukojet' ručního ovladače	Okraj membránového ovládacího skříně
Kvaternární amonium ≤ 0,28% (2 800 ppm)	X	X	X	X	X
Isopropylalkohol ≤ 70%	X	X	X	X	X
Fenol ≤ 1,56% (15 600 ppm)	X	X	X	X	X
Kyselina peroctová ≤ 0,25% (2 500 ppm)	X	X	X	X	X
Bělidlo ≤ 1% (10 000 ppm)	X	X	X	X	X
Peroxid vodíku ≤ 1,5%	X	X	X	X	X

POZNÁMKA: Dezinfekce zařízení může způsobit změnu barvy některých jeho částí. Kabel ručního ovladače (bělidlo anebo peroxid vodíku) a rukojet DPS (peroxid vodíku) se mohou stát mírně lepkavými po opakovaném kontaktu se zmíněnými dezinfekčními prostředky.

V závislosti na zdravotnickém zařízení nebo zemi použití by metoda dezinfekce měla být zvolena ve shodě s místními nebo národními postupy (dekontaminace zdravotnických prostředků). Pokud si nejste jisti, poradte se s místním specialistou kontroly infekcí.

UPOZORNĚNÍ: Zařízení nenamáčejte, neboť by mohlo dojít k poškození elektrických dílů a k vnitřní korozi. Jestliže se k sušení zvedáku používá elektrický vysoušeč, teplota vyfukovaného vzduchu nesmí překročit 80 °C (176 °F). Nepoužívejte ředitla na bázi ropy, neboť by mohla poškodit plastové díly.

Také lze použít dezinfekční ubrouska navlhčené v 70% roztoku isopropylalkoholu. Pomocí ubrouska zařízení energicky otřete, abyste podpořili účinnou dezinfekci povrchů zvedáku. Je prokázáno, že ubrouska napuštěné 70% roztokem izopropylalkoholu jsou v podmínkách lehkého znečištění účinné proti MRSA a některým dalším mikroorganismům.

Stránka byla záměrně ponechána prázdná

Povinné denní kontroly

Každý den je nutno provádět dále uvedené kontroly:

- Zkontrolujte, zda je baterie vždy kompletně nabitá.
- Zajistěte, aby byla kolečka bezpečně připevněna k podvozku.
- Pečlivě prohlédněte všechny díly, především ty, které přicházejí do těsného styku s tělem pacienta/klienta. Zkontrolujte, zda se neobjevily praskliny nebo ostré hrany, které by mohly pacientovi/klientovi poranit kůži nebo byly nehygienické.
- Zkontrolujte, zda je veškeré vnější příslušenství bezpečně připevněno a zda jsou všechny šrouby a matice utažené.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny instrukční štítky pevně připevněné a čitelné.

Pravidelné testování

Některé testování je nutno provádět v týdenních intervalech. Pravidelné testování různých funkcí se doporučuje proto, aby se zajistil správný chod celého zařízení. Pokud si nejste čímkoliv jistí nebo si všimnete jakýchkoli změn ve výkonu svého zvedáku, obraťte se na svého místního zástupce Arjo.

Otestujte, zda mechanismus zvedání a spouštění funguje v plném rozsahu a účinně:

Pomocí ručního ovladače zvedněte a spusťte zvedací rameno. Mechanismus také otestujte pomocí spínačů na ovládacím panelu.

Funkce automatického zastavení: Zvedací rameno umístěte nad prázdným lůžkem do přiměřené výšky nad nejnižší polohou a pomocí ručního ovladače je spusťte na lůžko. Jakmile je spouštění zvedacího ramena omezeno, motor se zastaví. Po jedné až dvou vteřinách uvolněte tlačítko spouštění na ručním ovladači. Pomocí ručního ovladače zvedací rameno zdvihňte. Potom tento test opakujte pomocí ovládacího panelu. Takto se kontroluje správnost funkce automatického zastavení.

Okamžité zastavení: Chcete-li otestovat funkci zastavení, použijte dálkové ruční ovládání pro spuštění či zdvihání zvedacího ramena. Když je rameno v pohybu, stiskněte tlačítko stop (viz obr. 8). Poháněný pohyb se musí okamžitě zastavit.

Stisknutím tlačítka napájení se vrátíte k normální funkci (viz obr. 8). Opakujte tento test pomocí ovládacího panelu. Zresetujte zařízení do normální funkce. Tuto kontrolu opakujte při rozevírání a svírání nohou podvozku a potom zresetujte tlačítko napájení.

Funkce nastavitelné šířky podvozku: Pomocí ručního ovladače nebo ovládacího panelu rozevřete a sevřete nohy podvozku, abyste zkontrolovali, zda pohyb probíhá v plném rozsahu a účinně.

Celkový stav zvedáku: Proveďte všeobecnou optickou prohlídku všech vnějších dílů a otestujte, zda všechny funkce správně pracují; tak se ujistíte, že během užívání nedošlo k žádnému poškození.

Pokyny k údržbě

Společnost Arjo doporučuje provádět pravidelnou údržbu zvedáku MAXI MOVE. Podívejte se na plán preventivní údržby zvedáku MAXI MOVE (dokument Arjo č. 001.25065).

Při běžném užívání dochází k opotřebení následujících dílů: vaky, baterie, popruhy a kolečka. Uvedené díly je nutno pravidelně kontrolovat, jak je uvedeno výše, a v případě potřeby vyměňovat.

VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte údržbu nebo servis zvedáku, je-li právě používán u pacienta/klienta.

VAROVÁNÍ: POUZE PRO ZVEDÁKY V BRITÁNII:

Dne 5. prosince 1998 vstoupily v platnost důležité právní předpisy, které mají vliv na program údržby zvedáků pro pacienty/klienty, van s nastavitelnou výškou a jiných zvedacích nebo spouštěcích zařízení. Majitelé musejí dodržovat předpisy pro operace zvedání a zvedací zařízení (LOLER) 1998 a směrnice o pořizování a používání pracovního zařízení (PUWER 98). Aby bylo vyhověno této legislativě, byl vytvořen harmonogram podrobných prohlídek jednou za šest měsíců. Podrobnosti obdržíte od Arjo Service UK.

Seznamy náhradních dílů a schémata zapojení můžete na požádání obdržet od společnosti Arjo nebo od jejích schválených distributorů. Náhradní díly můžete na vyžádání získat od společnosti Arjo nebo od jejích schválených distributorů.

K výměně některých komponent jsou nutné speciální nástroje. Nejjednodušší, nejbezpečnější a nejúčinnější metodou udržování tohoto zařízení je soustavné provádění odborného servisu kvalifikovaným zástupcem společnosti Arjo a používání jí schválených náhradních dílů.

Pro informace o servisu včetně příruček pro opravy a údržbu a rovněž v záležitosti smluv o provádění oprav se laskavě obraťte na svého místního distributora společnosti Arjo.

UPOZORNĚNÍ: Pokud máte jakékoliv pochybnosti ohledně správnosti fungování zvedáku MAXI MOVE, nepoužívejte jej a obraťte se na servisní oddělení společnosti Arjo.


Odstraňování problémů

Potíže se zvedákem	Řešení
Ruční ovladač nereaguje.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte červené tlačítko stop na ovládací skříňce.Zkontrolujte konektor na šňůře ručního ovladače.Zkontrolujte stav baterie (vyměňte ji za kompletně dobitou baterii).
Tlačítka ZVEDÁNÍ a SPOUŠTĚNÍ na ovládacím panelu nereagují.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte červené tlačítko na ovládací skříňce.Zkontrolujte stav baterie (vyměňte ji za kompletně dobitou baterii).
Elektricky poháněný DPS nereaguje.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte červené tlačítko stop na ovládací skříňce.Zkontrolujte, zda je ruční ovladač zapojený.Zkontrolujte, zda je nosné rameno správně instalováno.
Skříňka ovládání vydává dvě akustická pípnutí každých 30 sekund.	<ul style="list-style-type: none">Baterie je téměř vybitá. Vyměňte ji za nově dobitou baterii.
Skříňka ovládání vydá tři akustická pípnutí a zvedák se vypne.	<ul style="list-style-type: none">Baterie je téměř vybitá. Vyměňte ji za nově dobitou baterii.
Z ovládací skříně nazná sekundové pípnutí a barva displeje ručního ovladače se střídavě mění z červené na černou.	<ul style="list-style-type: none">Zvedák je uzamčený. Pro spuštění a odemčení ramena stiskněte tlačítko DOLŮ.
Ovládací skříň vydává akustická pípnutí za jiných podmínek, než je uvedeno výše.	<ul style="list-style-type: none">Kontaktujte společnost Arjo.
Pohon během zvedání vynechává.	<ul style="list-style-type: none">Baterie je téměř vybitá. Vyměňte ji za nově dobitou baterii. Neprekračujte nosnost.

Potíže s nabíječkou

Viz návod k použití nástěnné nabíječky baterie 001-24257-**.

Problémy s baterií	Řešení
Baterie je správně usazena, ale nesvítí žádná kontrolka.	<ul style="list-style-type: none">Zavolejte servisního technika (nabíječka může být vadná).
Žlutý indikátor nezhasne ani po několika hodinách nabíjení.	<ul style="list-style-type: none">Je potřeba vyměnit baterii. Zavolejte společnosti Arjo a vyžádejte si výměnu.
Baterie ukazuje, že je plně dobita, když je v nabíječce, ale když se umístí do zvedáku, zvládne pouze několik zvednutí.	<ul style="list-style-type: none">Je potřeba vyměnit baterii. Zavolejte společnosti Arjo a vyžádejte si výměnu.

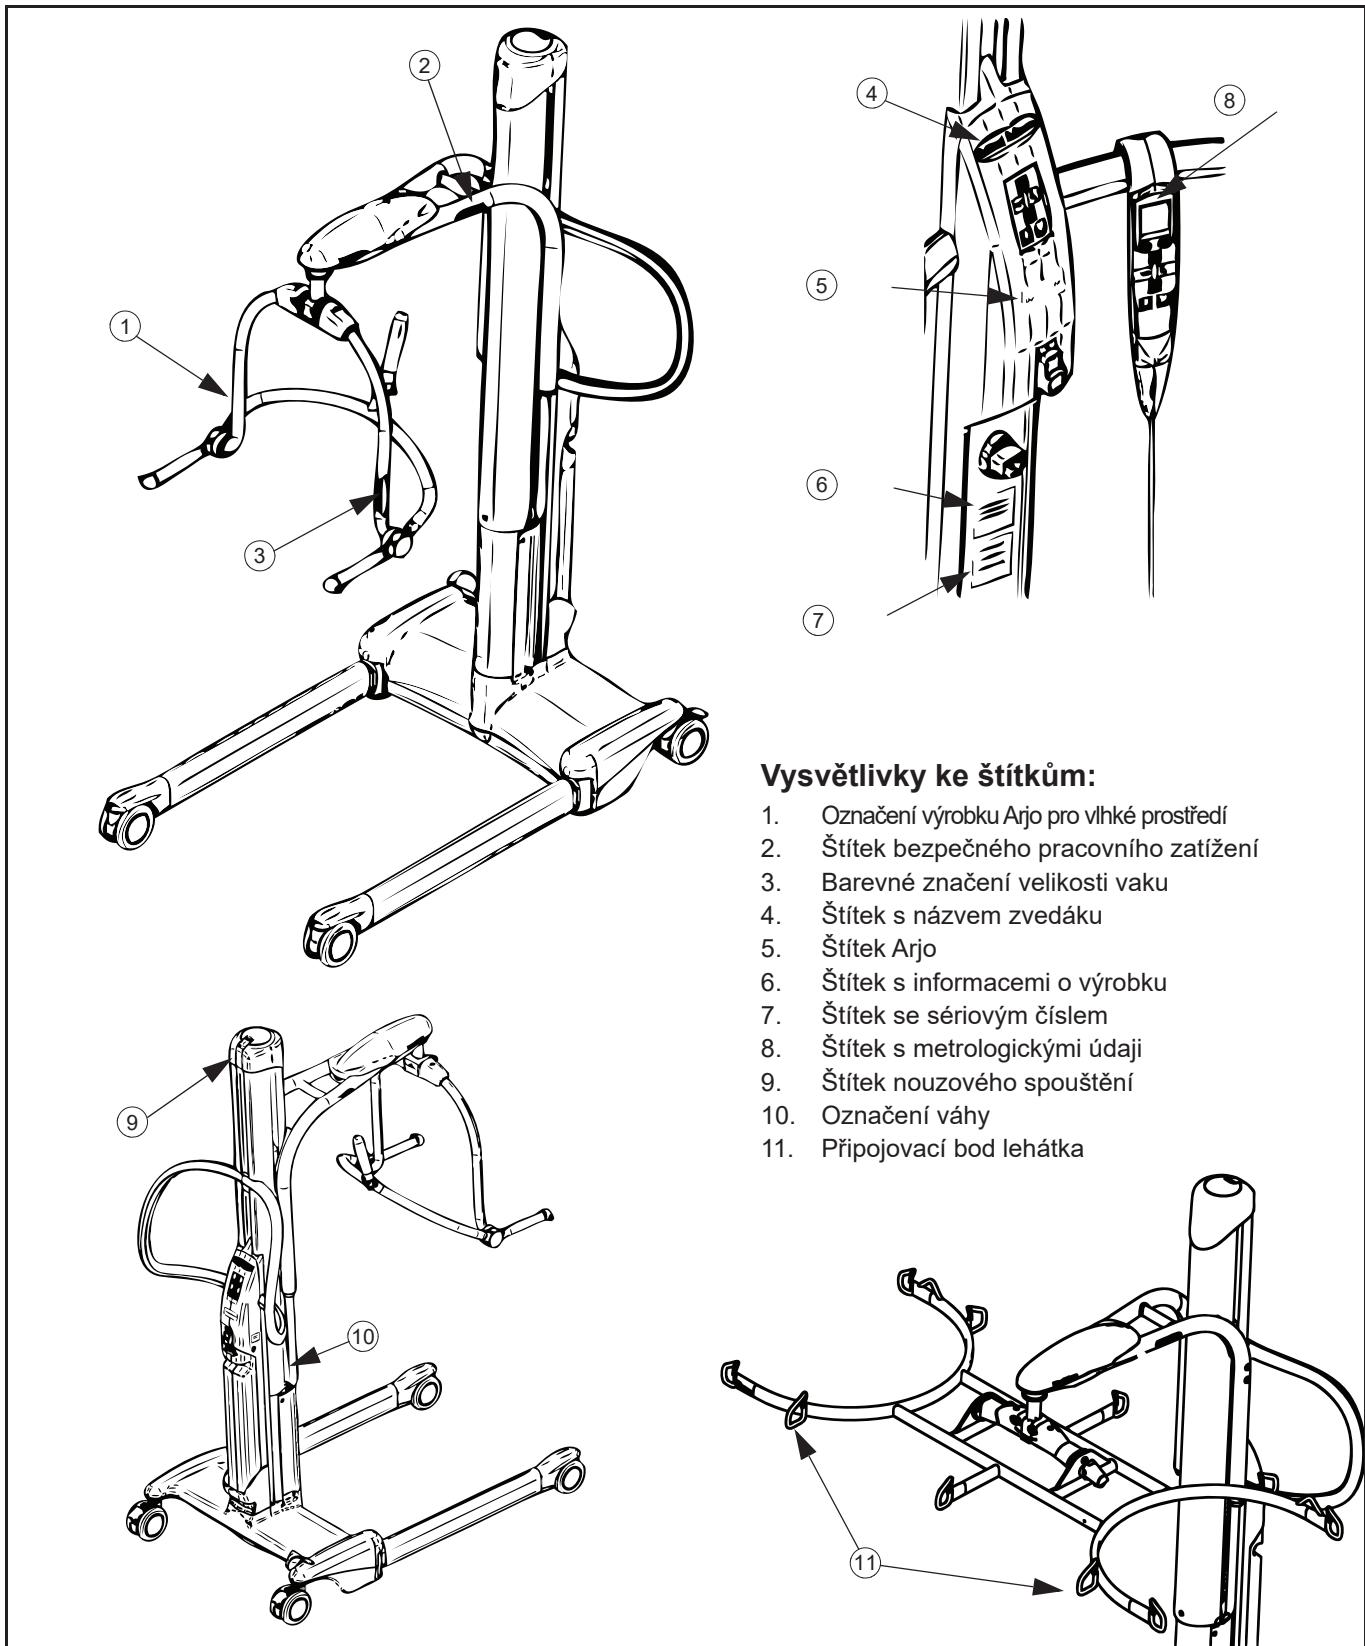

Obr. 70

Technické specifikace


INFORMACE O VÝROBKU MAXI MOVE	
Celková hmotnost (standardní rameno, bez příslušenství)	64,5 kg (142 lb)
Nosnost (SWL)	Běžné zvedací rameno: 227 kg (500 lb) Prodloužené zvedací rameno: 130 kg (287 lb)
Hmotnost baterie	5,0 kg (11 lb)
Poloměr otáčení	1 222 mm (48")
Minimální velikost dveří	717 mm (28,25") pro standardní základnu (KMCS**) a nízkou základnu (KMCL**) 770 mm (30") pro zvláště nízkou základnu (KMCE**)
Provozní síly ovládání	2,5–3 N
ELEKTRICKÉ ÚDAJE	
Krytí	IPx7 – ruční ovladač IP24 – MAXI MOVE
Interní elektrický pohon	24 V DC
Typ baterie	Dobíjecí (utěsněná olověná s kyselinou)
Kapacita baterie	24 V DC, 4,0 Ah až 5,5 Ah
Příkon nabíječky baterie (dél č. NDA8200)	100 až 240 V AC / 50 až 60 Hz
Regulace výkyvů proudu	12 ±1 Amp
Pracovní cyklus	15% – max. 2 min nepřetržitého používání
Max. akustický výkon	61,9 dBA
Min. akustický výkon	61,7 dBA
Zdravotnický prostředek	Přiložná část typu BF, ochrana proti zásahu elektrickým proudem podle normy IEC 60601-1
Tento výrobek splňuje požadavky normy IEC 60601-1-2 pro elektromagnetickou kompatibilitu.	
Zvedák MAXI MOVE vyhovuje normě IEC 60601-1, jakož i souvisejícím mezinárodním normám a národním normativním odchylkám. Zvedák MAXI MOVE vyhovuje normě ISO 10535 (kromě případů, kdy je použit společně s lehátkem, viz část „Používání MAXI MOVE“).	
VAROVÁNÍ: Přenosná RF sdělovací zařízení (včetně periferních zařízení, jako např. anténních kabelů a externích antén) nesmí být používána blíže než 30 cm k žádné části zvedáku Maxi Move, včetně kabelů uvedených výrobcem. V opačném případě to může mít za následek zhoršení výkonu zařízení.	
Další podrobnosti naleznete v části „Elektromagnetická kompatibilita“.	
SPECIFIKACE DIGITÁLNÍ VÁHY	
Hmotnostní rozmezí	227 kg (500 lb)
Rozlišení a typ zobrazení	0,1 kg (0,2 lb), displej z tekutých krystalů
Přesnost (v provozu)	2–50 kg ±50 g / 4–110 lb ±0,1 lb Třída III 50–200 kg ±100 g / 100–440 lb ±0,2 lb 200–227 kg ±150 g / 440–500 lb ±0,3 lb
PROVOZNÍ A SKLADOVACÍ PODMÍNKY	
Rozsah okolní teploty	Při provozu: 5 až 40 °C (+41 až +104 °F) Skladování: -25 až 70 °C (-13 až 158 °F)
Rozsah relativní vlhkosti	Při provozu: 15 až 93% (nekondenzující) Skladování: Až 93% (nekondenzující)
Rozsah atmosférického tlaku	Při provozu: 795 hPa až 1 060 hPa (max. 2 000 m) Skladování: 500 až 1 060 hPa
VAROVÁNÍ: Zařízení není vhodné pro použití za přítomnosti hořlavých anestetických směsí se vzduchem nebo kyslíkem nebo s oxidem dusným. Použití zvedáku MAXI MOVE v tomto prostředí může vést k výbuchu. Zvedák může vnitřně tvořit jiskry a zapálit plyn.	
BEZPEČNÁ LIKVIDACE NA KONCI ŽIVOTNOSTI	
Baterie	Utěsněná olověná, nabíjecí, recyklovatelná. Všechny baterie výrobku musí být recyklovány odděleně. Baterie je nutné zlikvidovat v souladu s národními nebo místními předpisy.
Obal	Vlnitá lepenka: recyklovatelná. Pěnový polystyren (EPS): recyklovatelný.

Technické specifikace


Zvedák a jeho příslušenství	Vytříďte a recyklujte. Součásti, které jsou převážně vyrobeny z různých druhů kovů (jejich hmotnost z více než 90% tvoří kovy), jako např. závěsná ramena, kolejnice, opěry apod., by měly být recyklovány jako kovy.
Elektrické a elektronické součásti	Zvedací systémy s elektrickými a elektronickými součástmi či elektrickým kabelem by měly být demontovány a recyklovány ve shodě s postupy platnými pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nebo v souladu s místními či národními předpisy.
Vaky	Vaky, včetně výztuh/stabilizačních prvků, výplňového materiálu a jiných textilií nebo polymerů, plastových materiálů apod., by měly být vytřídeny jako hořlavý odpad.

Rozměry zvedáku


1) ROZMĚRY UVEDENY PRO ZVEDÁK BEZ ZÁTĚŽE
2) TOLERANCE ROZMĚRŮ: ± 10 mm ($\frac{3}{8}$ "")

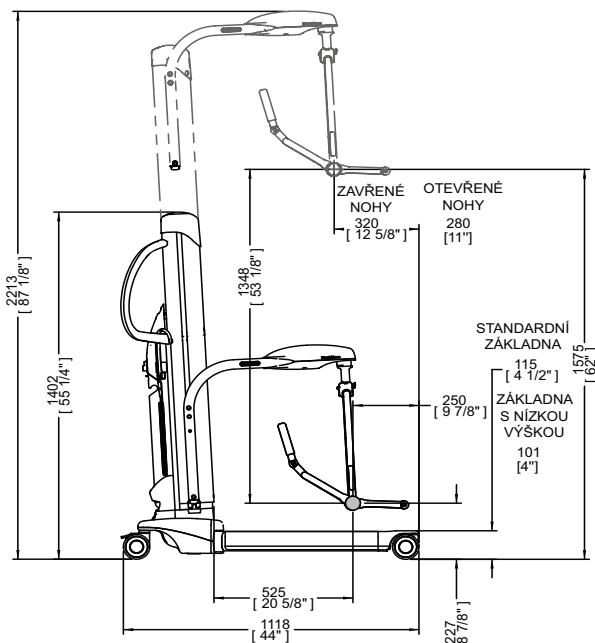


SE ZÁVĚSNÝM RAMENEM DPS, STANDARDNÍ ZÁKLADNA A ZÁKLADNA S NÍZKOU VÝŠKOU
(BĚŽNÉ ZVEDACÍ RAMENO)

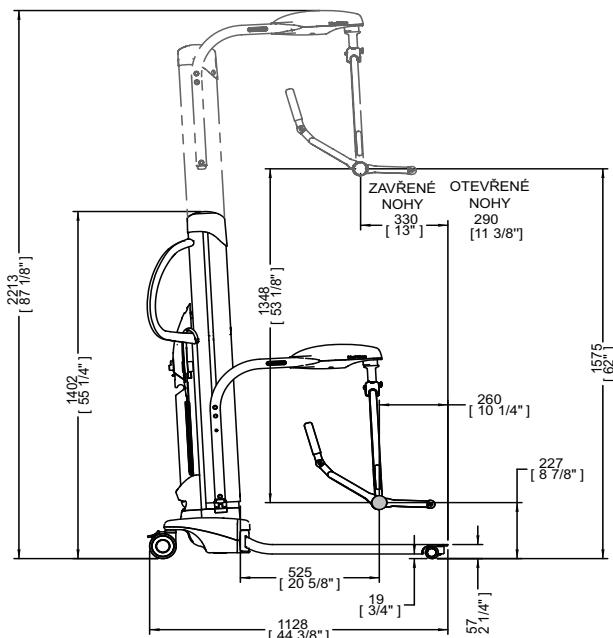

SE ZÁVĚSNÝM RAMENEM DPS, ZÁKLADNA S EXTRA NÍZKOU VÝŠKOU
(BĚŽNÉ ZVEDACÍ RAMENO)

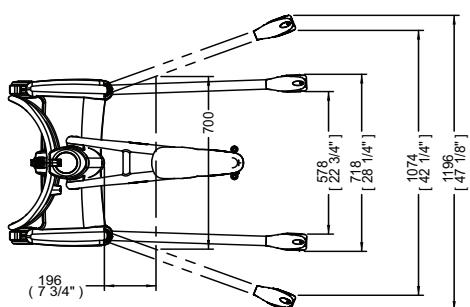

ROZMĚRY ZÁKLADNY
(STANDARDNÍ ZÁKLADNA A ZÁKLADNA S NÍZKOU VÝŠKOU)

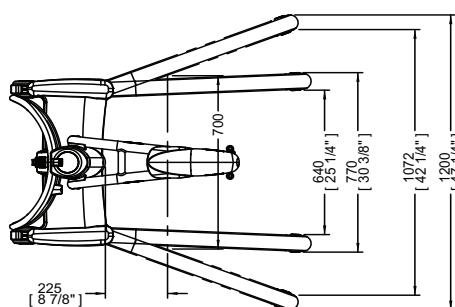


ROZMĚRY ZÁKLADNY
(ZÁKLADNA S EXTRA NÍZKOU VÝŠKOU)


Technické specifikace

Rozměry zvedáku


1) ROZMĚRY UVEDENY PRO ZVEDÁK BEZ ZÁTĚŽE
2) TOLERANCE ROZMĚRŮ: ± 10 mm ($\frac{3}{8}$ ')

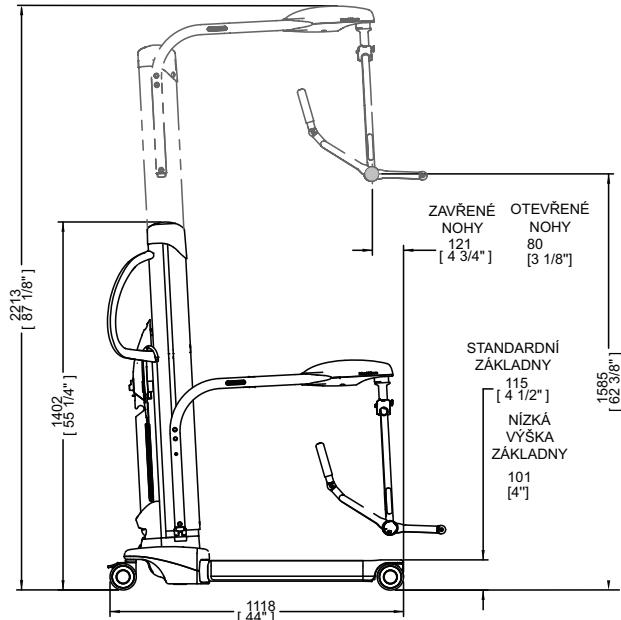


SE ZÁVĚSNÝM RAMENEM DPS, STANDARDNÍ ZÁKLADNA A ZÁKLDNA S NÍZKOU VÝŠKOU
(ROZŠÍŘENÉ ZVEDACÍ RAMENO)

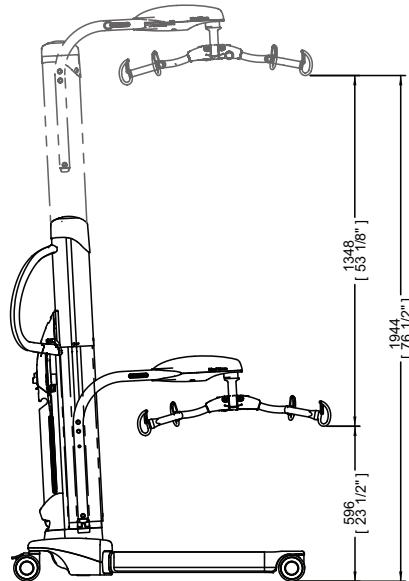

SE ČTYŘBODOVÝM ZÁVĚSNÝM RAMENEM S POUTKY

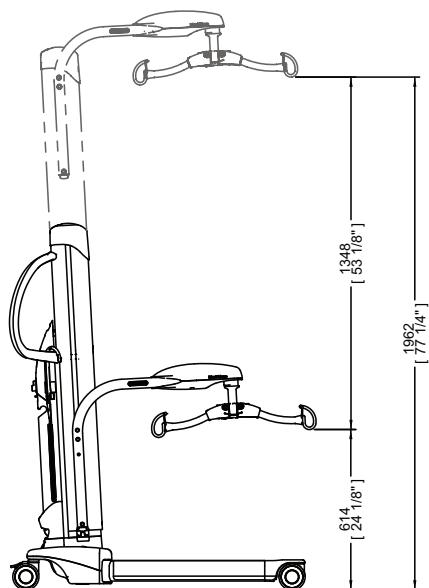

S DVOUBODOVÝM ZÁVĚSNÝM RAMENEM S POUTKY

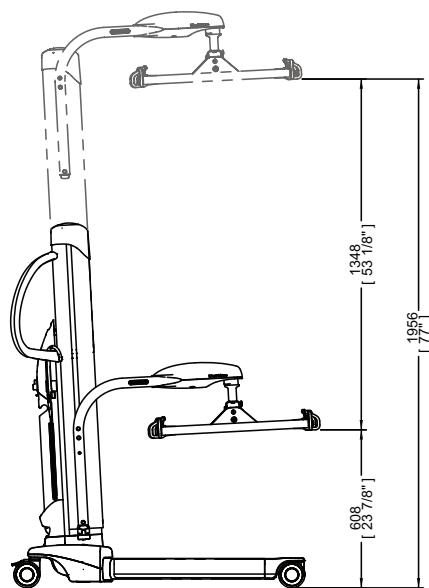

S LEHÁTKOVÝM ZÁVĚSNÝM RAMENEM

Obr. 71

Dodatek – konfigurace gravitačních kódů váhy

Kdykoliv se podlahové zvedáky MAXI MOVE s váhou prodávají v Evropě, je shoda váhy s požadavky směrnice Rady 90/384/EHS, ve znění pozdějších předpisů, zajištěna zkouškami uvedenými v normě EN45501-8.2. Tato verifikace shody je platná pouze pro danou lokalitu použití, neboť gravitace byla upravena před dodáním zařízení a zaplombována na kalibračním a gravitačním počítadle v označení váhy.

Dvoumístný gravitační kód je váze přidělen podle geografické lokality, kde bude používána. Tento kód lze zjistit níže uvedeným postupem.

POZNÁMKA: Pokud je přednastaven kód 99, znamená to, že váha byla upravena pro přesnou zeměpisnou šířku a výšku odpovídající konkrétní geografické lokalitě, kde bude používána.


POZNÁMKA: Gravitační kódy nelze měnit pomocí ovládacího menu. Další informace získáte od svého zástupce společnosti Arjo.

Prohlížení konfigurace gravitačních kódů

KROK 1

Pro vyvolání obrazovky stavu zvedáku stiskněte obě ovládací tlačítka najednou.


Ovládací tlačítka

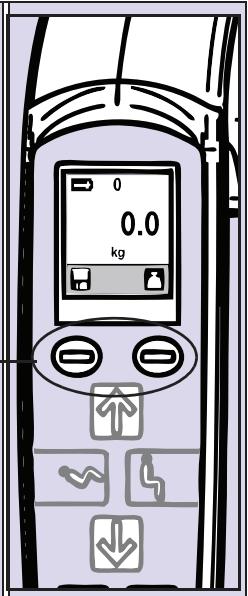

KROK 2

Až se objeví obrazovka stavu zvedáku, stiskněte tlačítko Enter.


Tlačítko Enter

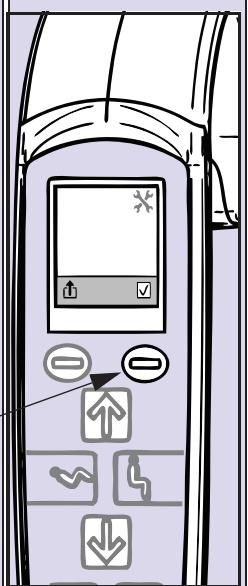

KROK 3

Stiskněte tlačítko dolů třikrát pro zjištění nastavení gravitačních kódů.

Tlačítko dolů

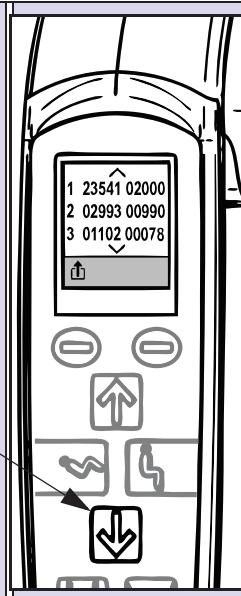

KROK 4


Chcete-li se vrátit k normální funkci váhy, stiskněte tlačítko Exit.

Gravitační kód
Nadmořská výška
a zeměpisná
šířka (pouze pro
kód 99)

Hodnota
počítadla
kalibrace

Hodnota
počítadla
gravitace

Tlačítko Exit

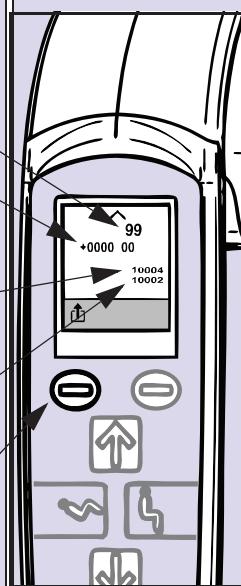

Elektromagnetická kompatibilita

Elektromagnetická shoda

Zvedák MAXI MOVE byl testován s ohledem na platné předpisy týkající se schopnosti blokovat EMI (elektromagnetické rušení) z vnějších zdrojů.

Přesto však mohou některé postupy pomoci snížit elektromagnetické rušení:

- Ujistěte se, že zařízení v prostorách sledování pacienta/klienta a/nebo prostorách podpory života splňují přijaté emisní normy.
- Snažte se, aby vzdálenost mezi zdravotnickými elektrickými přístroji byla co největší. Zařízení o vysokém výkonu mohou být zdrojem EMI ovlivňujícím zvedák.

Další informace o RF elektromagnetickém prostředí zařízení naleznete v dokumentu *AMI TIR 18-1997 – Guidance on Electromagnetic Compatibility of Medical Devices for Clinical/Biomedical Engineers*.

VAROVÁNÍ: Použití jiných kabelů, příslušenství a náhradních dílů než specifikovaných nebo dodaných Arjo, může vést ke zvýšení elektromagnetických emisí nebo ke snížení elektromagnetické odolnosti zařízení a může mít za následek jeho nesprávnou funkci.

VAROVÁNÍ: Vyvarujte se používání tohoto zařízení v blízkosti jiného zařízení nebo na jiném zařízení, protože by to mohlo způsobit nesprávný provoz. Pokud je takovéto použití nezbytné, toto zařízení i druhé zařízení je třeba pozorovat, aby byl zajištěn správný provoz.

VAROVÁNÍ: Zařízení může způsobovat rušení rádiové komunikace nebo narušit provoz zařízení v jeho blízkosti. V takovém případě bude možná zapotřebí podniknout určitá opatření, např. změnit orientaci, přemístit zařízení nebo zastínit jeho umístění.

Elektromagnetické emise

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise – pro všechna zařízení a systémy

MAXI MOVE je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník či uživatel zvedáku MAXI MOVE musí zajistit, aby byl v takovém prostředí používán.

Emisní test	Shoda	Elektromagnetické prostředí – pokyny
RF emise CISPR 11	Skupina 1	Maxi MOVE používá RF energii pouze pro svou vnitřní funkci. Proto jsou RF emise velmi nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly rušení elektronických zařízení v její blízkosti.
RF emise CISPR 11	Třída B	MAXI MOVE je vhodný k používání ve všech prostorách včetně domácích prostor a míst přímo připojených na veřejnou napájecí energetickou síť nízkého napětí, která zásobuje obytné budovy.

Elektromagnetická kompatibilita

Elektromagnetická odolnost

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost – pro všechna zařízení a systémy			
MAXI MOVE je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník či uživatel zvedáku MAXI MOVE musí zajistit, aby byl v takovém prostředí používán.			
Zkouška odolnosti	Zkušební úroveň podle IEC 60601	Úroveň shody	Elektromagnetické prostředí – pokyny
Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV kontakt ±15 kV vzduch	±8 kV kontakt ±15 kV vzduch	Podlahy musí být dřevěné, betonové nebo z keramických dlaždic. Pokud jsou podlahy pokryté syntetickým materiélem, relativní vlhkost musí být alespoň 30%.
Vedená RF energie IEC 61000-4-6	3 V mimo pásmo ISM v rozmezí 0,15–80 MHz 6 V v pásmu ISM v rozmezí 0,15–80 MHz	3 V mimo pásmo ISM v rozmezí 0,15–80 MHz 6 V v pásmu ISM v rozmezí 0,15–80 MHz	Nepřísluší
Vyzařovaná RF energie IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz až 2,7 GHz	10 V/m 80 MHz až 2,7 GHz	Nepřísluší
Rychlé elektrické přechodné jevy/ skupiny impulzů IEC 61000-4-4	±1 kV pro vstupní/výstupní porty 100 kHz opakovací kmitočet	±1 kV pro vstupní/výstupní porty 100 kHz opakovací kmitočet	Síťové napájení by mělo být stejně jako pro typické komerční nebo nemocniční prostředí.
Magnetické pole síťového kmitočtu (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m 50/60 Hz	30 A/m 50/60 Hz	Magnetická pole síťového kmitočtu by měla odpovídat úrovním běžným pro typické komerční nebo nemocniční prostředí.
Separační vzdálenost od RF bezdrátových komunikačních zařízení IEC 61000-4-3 (pokračování)	380–390 MHz 27 V/m; PM 50%; 18 Hz 430–470 MHz 28 V/m; (FM ±5 kHz, 1 kHz sinus) PM; 18 Hz 704–787 MHz 9 V/m; PM 50%; 217 Hz	380–390 MHz 27 V/m; PM 50%; 18 Hz 430–470 MHz 28 V/m; (FM ±5 kHz, 1 kHz sinus) PM; 18 Hz 704–787 MHz 9 V/m; PM 50%; 217 Hz	Nepřísluší

Elektromagnetická kompatibilita

Zkouška odolnosti	Zkušební úroveň podle IEC 60601	Úroveň shody	Elektromagnetické prostředí – pokyny
(pokračování) Separační vzdálenost od RF bezdrátových komunikačních zařízení IEC 61000-4-3	800–960 MHz 28 V/m; PM 50%; 18 Hz 1 700–1 990 MHz 28 V/m; PM 50%; 217 Hz 2 400–2 570 MHz 28 V/m; PM 50%; 217 Hz 5 100–5 800 MHz 9 V/m; PM 50%; 217 Hz	800–960 MHz 28 V/m; PM 50%; 18 Hz 1 700–1 990 MHz 28 V/m; PM 50%; 217 Hz 2 400–2 570 MHz 28 V/m; PM 50%; 217 Hz 5 100–5 800 MHz 9 V/m; PM 50%; 217 Hz	Nepřísluší

Stránka byla záměrně ponechána prázdná

Stránka byla záměrně ponechána prázdná

AUSTRALIA
Arjo Australia
Building B, Level 3
11 Talavera Road
Macquarie Park, NSW, 2113, Australia
Phone: 1800 072 040

BELGIQUE / BELGIË
Arjo Belgium nv
Evenbroekveld 16
9420 Erpe-Mere
Belgium
T: +32 (0) 53 60 73 80
F: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL
Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02 Galpão - Lapa
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 05040-000
Phone: 55-11-3588-5088
E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA
Arjo Canada Inc.
90 Matheson Boulevard West
Suite 300
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 905 238 7880
Free: +1 800 665 4831 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 905 238 7881
E-mail: info.canada@arjo.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strzi 1702/65
140 00 Praha
Czech Republic
Phone No: +420225092307
e-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK
Arjo A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail:
dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND
Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com

ESPAÑA
Arjo Ibérica S.L.
Parque Empresarial Rivas Futura, C/Marie Curie 5
Edificio Alfa Planta 6 oficina 6.1-62
ES-28521 Rivas Vacia, MADRID
Tel: +34 93 583 11 20
Fax: +34 93 583 11 22
E-mail: info.es@arjo.com

FRANCE
Arjo SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG
Arjo Hong Kong Limited
Room 411-414, 4/F,
Manhattan Centre,
8 Kwai Cheong Road,
Kwai Chung, N.T.,
HONG KONG
Tel: +852 2960 7600
Fax: +852 2960 1711

ITALIA
Arjo Italia S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com

MIDDLE EAST
Arjo Middle East FZ-LLC
Office 908, 9th Floor,
HQ Building,North Tower,
Dubai Science Park,
Al Barsha South
P.O Box 11488, Dubai,
United Arab Emirates
Direct +971 487 48053
Fax +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND
Arjo BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjo.com

NEW ZEALAND
Arjo Ltd
34 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE
Arjo Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail: no.kundeservice@arjo.com

ÖSTERREICH
Arjo GmbH
Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG
A-1230 Wien
Tel: +43 1 8 66 56
Fax: +43 1 866 56 7000

POLSKA
Arjo Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNICKI (Poznań)
Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL
Arjo em Portugal
MAQUET Portugal, Lda.
(Distribuidor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ
Arjo AG
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI
Arjo Scandinavia AB
Riihitontutie 7 C
02200 Espoo
Finland
Puh: +358 9 6824 1260
E-mail:
Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVERIGE
Arjo International HQ
Hans Michelsengatan 10
SE-211 20 MÅLÅ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM
Arjo UK and Ireland
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA
Arjo Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 630 307 2756
Free: +1 800 323 1245 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 630 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN
Arjo Japan K.K.
東京都港区虎ノ門三丁目7番8号 ランディック第
2虎ノ門ビル9階
電話 : +81 (0)3-6435-6401



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo



CE
2797

2797